



بيانات العميل والسيارة			
Kia Cerato 2018 1st Category			موديل السيارة
126784	قراءة العداد	كحلي	اللون
لا يوجد	حضر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2026-01-21	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع العيكل	
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك	
لا يوجد	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
أتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	لا يوجد	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار	
قمامش أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة	
15	مقاس الجنوط	حديدي عادي	الجنوط	
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعييات الكراسي	
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج	
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	لا يوجد ●	مرايات ضم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في معظم أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي	
● بحالة ممتازة	حالة العففة	● فبريكه بالكامل	حالة البودي الداخلي	
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسيه	
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكافوش	
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكريافت	

حالة البوادي الخارجية

● رش مع معجون (خراييش)	الاصدام الأمامي	فبريكه (خراييش - خبطات)	الكتوب
● رش مع معجون (خراييش)	الاصدام الخلفي	فبريكه (خراييش - خبطات)	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	فبريكه (خراييش - خبطات)	باب الشنطة
● رش مع معجون (خراييش)	الرفف الأمامي شمال	رش مع معجون (خراييش)	الرفف الأمامي يمين
● رش بدون معجون	قائم خارجي أمامي شمال	رش بدون معجون	قائم خارجي أمامي يمين
● رش مع معجون (خراييش)	الباب الأمامي شمال	رش مع معجون (خراييش)	الباب الأمامي يمين
● رش مع معجون (خراييش)	الباب الخلفي شمال	رش مع معجون (خبطات)	الباب الخلفي يمين
● رش بدون معجون	قائم خارجي خلفي شمال	رش بدون معجون	قائم خارجي خلفي يمين
● رش مع معجون (خبطات)	الرفف الخلفي شمال	رش مع معجون (خبطات)	الرفف الخلفي يمين
● رش بدون معجون	العتب السفلي شمال	رش مع معجون (خبطات)	العتب السفلي يمين
● يوجد رش	مراية الباب الأمامي شمال	يوجد رش	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	فبريكه بالكامل	مفصلات الكتوب
كسر في اشارة واطار المرايات			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين
● كسر بالبالغة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● متآكل	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
فقد في طبه كشاف أمامي يمين			ملاحظات أخرى

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه (خرابيشن)	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه (خرابيشن)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه (خرابيشن)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه (خرابيشن)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة	
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد	
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	
				ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● كسر/فقد (بعض المفاتيح)	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يوجد عطل	الكارسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● لا يوجد	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● قطع /كسر / شرخ /تلف	الكونسول الوسط	● بحالة جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطاارة / الدركسيون
● بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيدة	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● قطع /كسر / شرخ /تلف	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شمامسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
تم تركيب حساسات ركن خلفيه - يوجد جراب على الطاره - يوجد دائره سوده في منتصف شاشه الكارسيت - اضاعه اشاره بمرايه باب شمال لا تعمل			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحووض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● أسود	لون زيت المحرك
• لا يوجد	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	حالة التوربيدو
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيمة الكبس ناشف (dry test) kg/cm ²			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
قيمة الكبس بالزيت (wet test) kg/cm ²			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصبية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصبية الفتيس
لا يوجد			وجود نتش أو خبط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
		طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الردياتير
طبيعي			حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة	حالة سير المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohiehات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
● يتم التغيير مع موعد الصيانة			لون وحالة البو giohiehات
			ملاحظات أخرى

حالة العفونة و الفرامل

				العفونة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● تشققات (كاوتشن الميزان)	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أماامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أماامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العفونة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أماامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أماامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أماامية	
			● ملاحظات أخرى	
				الفرامل
● جديده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 50%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● لم يتم الكثيف	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● لم يتم الكثيف	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
			● ملاحظات أخرى	

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات مع الدواره	
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
			● ملاحظات أخرى	

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
			تيبوليس
			نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط والكاوتش

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

الملحقات

● موجود	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● موجود	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت / المفتاح الاضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
	ملاحظات تجربة القيادة

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR O

KARCEL



RR O

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

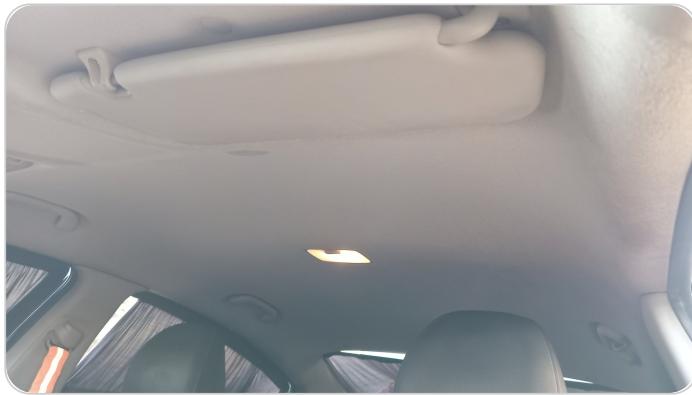

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE




FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE

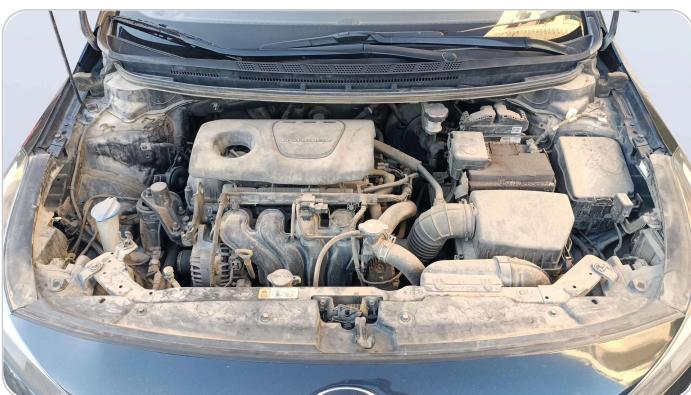

ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE




LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS

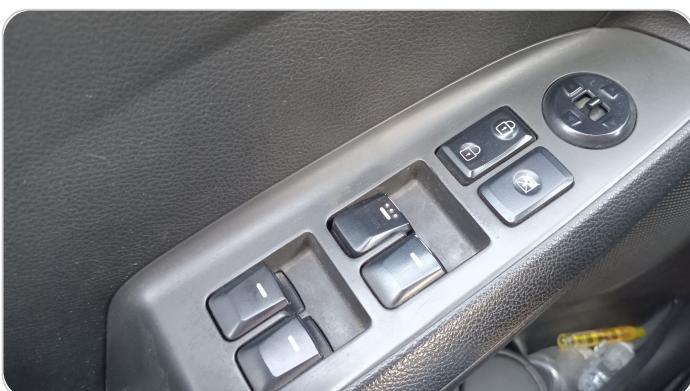

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية : كسر / فقد في بعض المفاتيح



فرش كنبة خلفي : قطع / كسر / شرخ / تلف



الكونسول الوسط : قطع / كسر / شرخ / تلف



الكاسيت : تلف بالشاشة



الكونسول الوسط : قطع / كسر / شرخ / تلف



الكتوت : فبريكا (خرابيش - خبطات)



السقف : فبريكه (خرابيش - خبطات)



باب الشنطة : فبريكه (خرابيش - خبطات)



الرفرف الأمامي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



العتب السفلي شمال : رش بدون معجون (خبطات)



الاصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : رش مع معجون (خرابيش)




الاصدام الخلفي : رش مع معجون (خرايش)



الباب الأمامي يمين : رش مع معجون (خرايش)



الباب الخلفي يمين : رش مع معجون (خبطات)

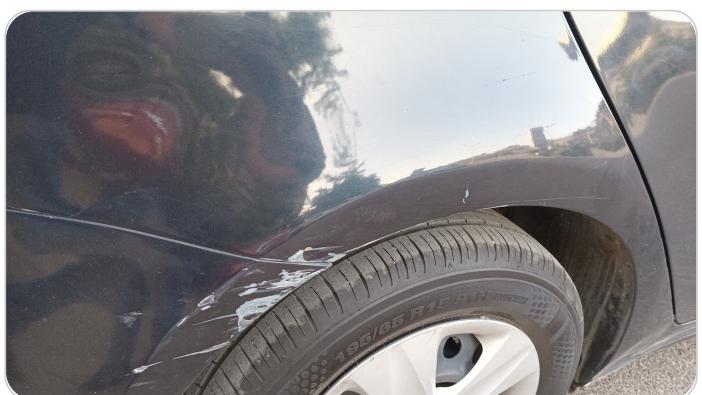

الرفف الخلفي يمين : رش مع معجون (خبطات)



العتب السفلي يمين : رش مع معجون (خبطات)



الاصدام الأمامي : رش مع معجون (خرايش)



الاصدام الخلفي : رش مع معجون (خرايش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكه (خرايش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكا (خراييش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكا (خراييش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكا (خراييش)



الكشاف الخلفي شمال : كسر بالباغة



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



ذراع الميزان : تشققات (كاوتتش الميزان)



كتالوج السيارة : موجود



كتيب الضمان : موجود