



بيانات العميل والسيارة			
Nissan Qashqai 2021 2nd Category			موديل السيارة
99948	قراءة العداد	كحلي	اللون
لا يوجد	حضر البيع	لا يوجد	توكيلات
مدينة نصر	المبور	2024-11-16	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة

نوع العيكل	ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	فتحة سقف	بانوراما	نوع الفنيس	التربو	عدد السلندرات	4
سعفة المحرك	1200					فردي		✓
نوع الوقود	بنزين					عدد الایریاج		2
نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد					نوع الفنيس		CVT
دخول السيارة	بصمة					الدواره عن بعد		لا يوجد
الجنوط	اللومونيوم سبور					نوع الفرش		كسوه جلد
حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد					مقاس الجنوط		17
كراسي كهرباء	لا يوجد					مفتاح التشغيل		زرار تشغيل
كراسي ماساج	لا يوجد					سخانات في الكراسي		لا يوجد
شاشة في التابلوه	7 بوصة					تحكم الصوت من الطارة		يوجد
مرايات ضم	يوجد					فتح الشنطة اوتوماتيك		لا يوجد
حالة البوادي الخارجية	فبريكه (يوجد ملاحظات)					حالة الميكانيكا		بحالة ممتازة
حالة البوادي الداخلية	فبريكه بالكامل					حالة العفشه		بحالة ممتازة
حالة الشاسيه	لا يوجد ملاحظات					حالة الكهرباء		بحالة ممتازة
حالة الجنوط والكافوش	بحالة جيدة					حالة التكييف		بحالة ممتازة
حالة الزجاج والكريشافات	بحالة جيدة جدا					حالة الصالون		بحالة جيدة جدا

ملخص حالة السيارة

حالة البوادي الخارجية	فبريكه (يوجد ملاحظات)	●	حالة الميكانيكا	بحالة ممتازة	●
حالة البوادي الداخلية	فبريكه بالكامل	●	حالة العفشه	بحالة ممتازة	●
حالة الشاسيه	لا يوجد ملاحظات	●	حالة الكهرباء	بحالة ممتازة	●
حالة الجنوط والكافوش	بحالة جيدة	●	حالة التكييف	بحالة ممتازة	●
حالة الزجاج والكريشافات	بحالة جيدة جدا	●	حالة الصالون	بحالة جيدة جدا	●

حالة البوادي الخارجي

● فبريكه (خرابيشن)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه (خرابيشن)	الكتوب
● فبريكه (خرابيشن)	الاكصدام الخلفي	● فبريكه (خرابيشن)	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكه (خرابيشن)	باب الشنطة
● فبريكه (خرابيشن - خبطات)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيشن - خبطات)	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيشن - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيشن - خبطات)	الباب الخلفي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	العتب السفلي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	العتب السفلي يمين
● فبريكه (خرابيشن)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرابيشن)	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكه بالكامل	مفصلات الكتوب
			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● شروخ أوكسور	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه (خرابيشن)	دداخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه (خرابيشن)	دداخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه (خرابيشن)	دداخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دداخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دداخل وأرضية الشنطة	
		● لا يوجد ملاحظات	دداخل طقم التبريد	
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	
				ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكارسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطاارة / الدركسيون
● قطع/كسر/شريخ /تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراءة الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
	يوجد جراب جلد خياطه على الطاره		ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	• ذهبي فاتح	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربido
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
		• لا يوجد	وجود نتش أو خط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
		• طبيعي	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البو giohهات
			ملاحظات أخرى

حالة العفونة و الفرامل

				العفونة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أماامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أماامية	
● لا يوجد	عامود الكرдан	● بحاله جيدة	● قنطرة العفونة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أماامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أماامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أماامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● شفة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 50%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 50%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جديدة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
				ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات أعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات أعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
				ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
تيبوليس			نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط والكاوتش

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

الملحقات

● موجود	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● موجود	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● يوجد جميع الفواتير	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت / المفتاح الاضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
	ملاحظات تجربة القيادة

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR O

KARCEL



RR O

KARCEL




L 90

KARCEL



R 90

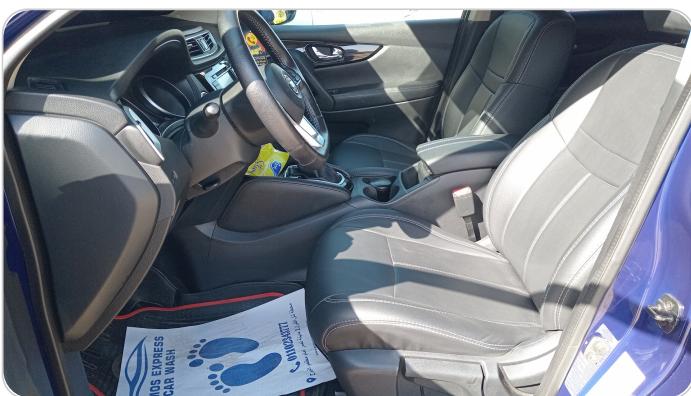

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE




RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT

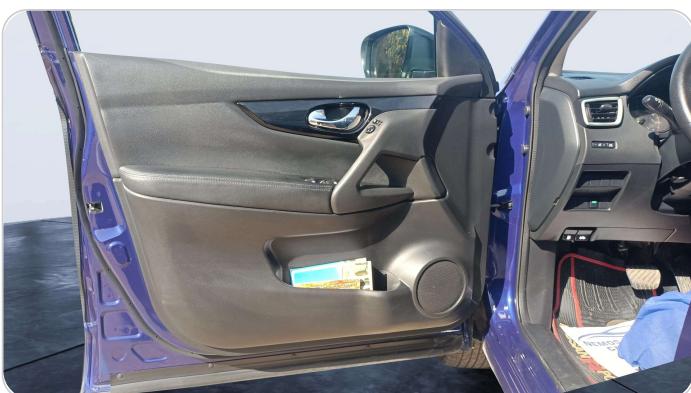

FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE




RR L TIRE



RR R TIRE




ENGINE COMPARTMENT

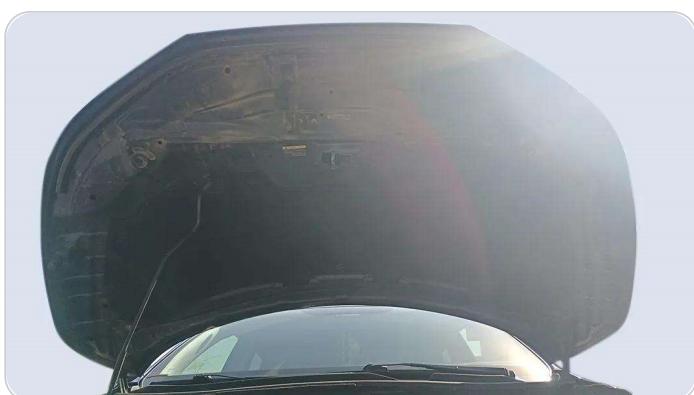

CAR HOOD



TRUNK

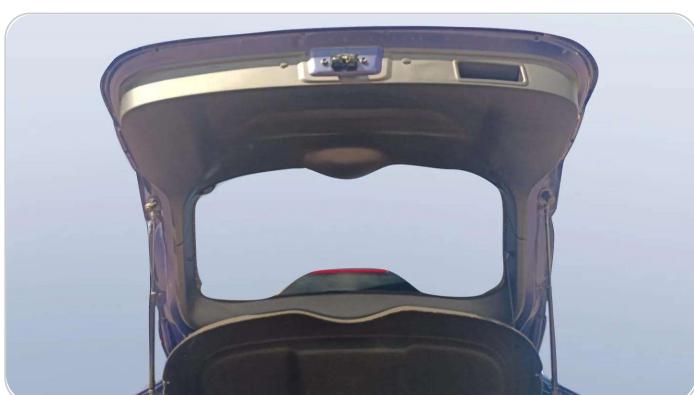

TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكه (خرابيش)



السقف : فبريكه (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكه (خرابيش)



الرفف الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكه (خرابيش)




الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خراييش - خبطات)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكا (خراييش)

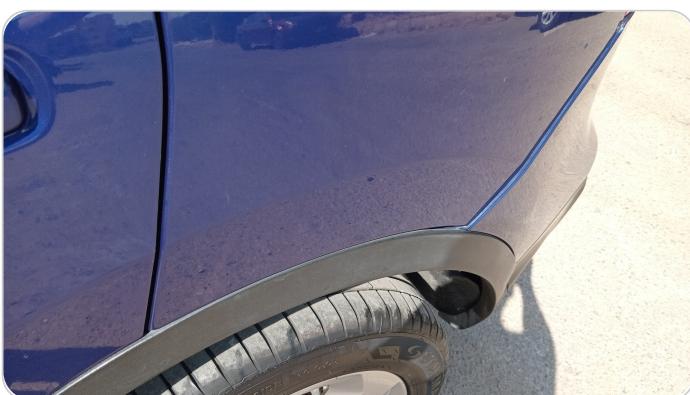

الرفف الخلفي شمال : فبريكا (خراييش)



العتب السفلي شمال : فبريكا (خراييش)



مرآية الباب الأمامي شمال : فبريكا (خراييش)



الاكصدام الأمامي : فبريكا (خراييش)



الاكصدام الخلفي : فبريكا (خراييش)



الرفف الأمامي يمين : فبريكا (خراييش)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خراييش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خراييش - خبطات)



الرفف الخلفي يمين : فبريكا (خراييش)



العتب السفلي يمين : فبريكا (خراييش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكا (خراييش)



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكا (خراييش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكا (خراييش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكا (خراييشن)



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/سرخ/تلف




العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

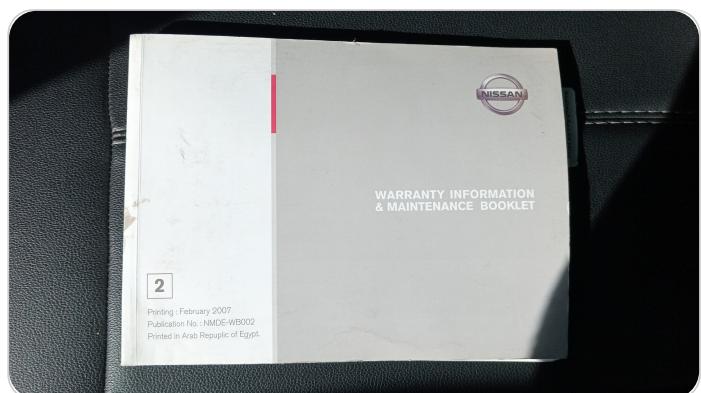

كتيب الضمان : موجود