



بيانات العميل والسيارة			
Opel Insignia 2016 3rd Category			موديل السيارة
134980	قراءة العداد	أسود	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
النزهة	المرور	2026-01-18	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	1600	سعة المحرك
6	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	✓ يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
18	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كرسي السائق	حفظ وضعيات الكرسي
✓ كرسي أمامية	سخانات في الكرسي	✓ كرسي السائق	كرسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كرسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة جيدة جدا	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة جيدة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي

الكبوت	● رش مع معجون (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خرابيش)
السقف	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● شرح / كسر
الرفرف الأمامي يمين	● رش بدون معجون	الرفرف الأمامي شمال	● رش مع معجون
قائم خارجي أمامي يمين	● رش بدون معجون	قائم خارجي أمامي شمال	● رش مع معجون
الباب الأمامي يمين	● رش بدون معجون	الباب الأمامي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (الدهان متآكل)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (الدهان متآكل)
الرفرف الخلفي يمين	● رش مع معجون (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● رش مع معجون	العتب السفلي شمال	● رش مع معجون (خبطات)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	رش جزئي بمعجون في مقدمة الكبوت ومقدمة قائم خارجي أمامي شمال وبدون معجون في قائم أمامي يمين - خرابيش في مجاري السقف آثار فك وتركيب في الرفارف الامامية - فقد في طبب اكصدام امامي		

حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● شروخ أو كسور	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● تم التغيير
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	● كسر في قواعد الكشاف
الكشاف الخلفي يمين	● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	● كسر بالباغة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
			● لا يوجد ملاحظات
			حامل طقم التبريد
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● لا يعمل علي إطلاق	الكلاكس	● تعمل بكفاءة	مرابيات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● قطع /كسر / شرخ /تلف	الكونسول الوسط	● كسر (أكثر من هواية)	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● متأكله	الطارة / الدرکسيون
● قطع/كسر /شرخ /تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● قطع /كسر / شرخ /تلف	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر /شرخ /تلف	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مرآة الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
يوجد كسر في هوايات تكييف خلفيه			ملاحظات أخرى

حالة الميكانيكا

كشّف مرئي (المحرك والحوض)

طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية
لا يوجد ●	لون العادم	بترولي ●	لون زيت المحرك
طبيعي ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتيس المرئية
جيدة ●	حالة ضفيرة الكهرياء	جيدة ●	حالة التوربيدو
			ملاحظات أخرى

كفاءة المحرك

قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
لا يحتاج للكبس ●	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك %	
			ملاحظات كفاءة المحرك	
			لم يتم الكبس	

الفتيس / علبة التروس

طبيعي ●	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
		لا يوجد ●	وجود نتش أو خبط مع النقلات
			ملاحظات أخرى

دورة التبريد

سائل تبريد أحمر نظيف ●	حالة سائل التبريد	طبيعي ●	مستوى سائل التبريد
طبيعي ●	حالة الرادياتور	طبيعي ●	حالة دورة التبريد خارج الرادياتور
		طبيعي ●	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى

بنود الصيانة الدورية

لا يوجد ●	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة ●	حالة سيور المجموعة الخارجية
لم يتم الفك ●	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة ●	فلتر الهواء
		يتم التغيير مع موعد الصيانة ●	لون وحالة البوجيهات
			ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● مساعدين ناشفة	مساعدين خلفي	● المساعدين خفيفة	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● تشققات (كاوتش الميزان)	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرديان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونه خلفية	● لا يوجد	كرونه أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جديده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 25%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● رجة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

			كشفت جهاز الاعطال
P0299	● يوجد أعطال رئيسية		أعطال المحرك
عطل مسجل خاص بضغط التريو علي كترول المحرك			ملاحظات اعطال المحرك
	● لا يوجد		أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
	● لا يوجد		أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
	● لا يوجد		أعطال كترولوات أخرى
			ملاحظات أعطال كترولوات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● حالة الجنوط الأمامية	● تجريبات بسيطة	● حالة الكاوتش الأمامي	● تشققات/قطع بسيط
● حالة الجنوط الخلفي	● تجريبات بسيطه	● حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة متوسطة
● حالة جنط الاستين	● بحالة جيدة	● حالة الكاوتش الاستين	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
● نوع الكاوتش	● تيوبليس		
● ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

● حالة البطارية	● جيدة	● حالة شحن الدينامو	● جيد
● كابلات البطارية	● جيدة		
● ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

● العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	● كتالوج السيارة	● موجود
● الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	● كتيب الضمان	● موجود
● الريموت/المفتاح الاضافي	● لا يوجد	● فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة

● ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
● ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
● ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
● ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
● ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90


KARCEL



R 90



FR SEATS

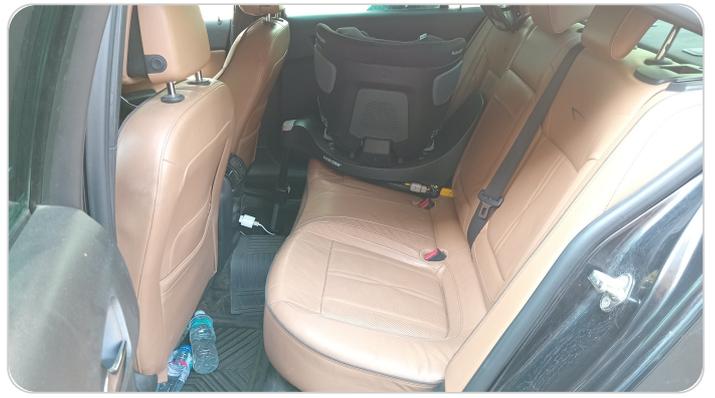

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE




FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE

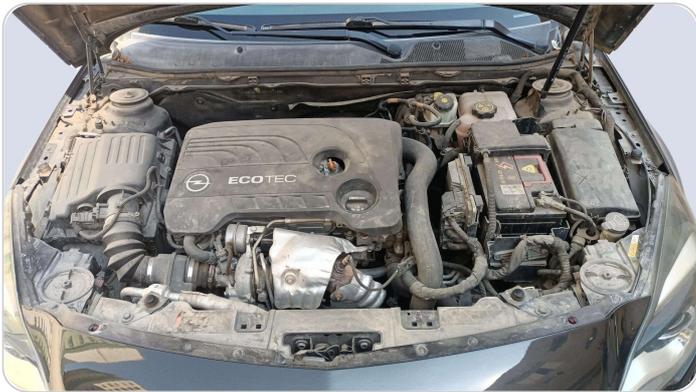

ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : رش مع معجون (خرابيش)



السقف : فبريكة (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (الدهان متآكل)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرايش)



العتب السفلي شمال : رش مع معجون (خبطات)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرايش)



مفصلات ومسامير الباب الأمامي شمال : آثار فك وتركيب



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرايش)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرايش)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرايش)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)



الرفرف الخلفي يمين : رش مع معجون (خرايبش)



هوايات التكييف : كسر (أكثر من هواية)



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



فرش كرسي أمامي شمال : قطع /كسر / شرخ /تلف



الكونسول الوسط : قطع /كسر / شرخ /تلف



فرش كرسي أمامي يمين : قطع /كسر /شرخ /تلف



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرايبش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الكاوتش الأمامي : تشققات/قطع بسيط



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الخلفي شمال : كسر بالباغة



الكشاف الأمامي يمين : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الطاره : متاكله