



بيانات العميل والسيارة			
BMW X3 2019 One Category			موديل السيارة
128377	قراءة العداد	فضي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2025-05-21	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	2000	سعة المحرك
8	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة
19	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كرسي السائق	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	✓ كراسي أمامية	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي

الكبوت	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	● فبريكة بالكامل
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرايبش)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الررف الأمامي يمين	● فبريكة (خرايبش)	الررف الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايبش)	الباب الأمامي شمال	● رش بدون معجون
الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	● رش بدون معجون
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الررف الخلفي يمين	● فبريكة (خرايبش - خبطات)	الررف الخلفي شمال	● فبريكة (خرايبش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرايبش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الكبوت	● يوجد رش	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	يوجد طبقه حماية على السياره بالكامل من الخارج ما عدا الجزء الخلفي من السقف ويوجد بها خرايبش		

حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● نقرة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● كسر	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● تعمل بكفاءة	مرابيات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● بها خدوش	الطارة / الدرکسيون
● آثار فك وتركيب	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● آثار فك وتركيب	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● قطع /كسر /شرخ /تلف	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مرابية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

حالة الميكانيكا

			كشف مرئي (المحرك والحوض)			
طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية			
لا يوجد ●	لون العادم	بنزولي ●	لون زيت المحرك			
طبيعي ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتييس المرئية			
جيدة ●	حالة ضفيرة الكهرياء	جيدة ●	حالة التورييدو			
			ملاحظات أخرى			
			كفاءة المحرك			
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2						
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1		
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2						
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1		
لا يحتاج للكبس ●	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك %			
			ملاحظات كفاءة المحرك			
			لم يتم الكبس			
			الفتييس / علبة التروس			
طبيعي ●	علامات عصاية الفتييس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتييس			
			وجود نتش أو خبط مع النقلات			
			لا يوجد ●			
			ملاحظات أخرى			
			دورة التبريد			
سائل تبريد أخضر نظيف ●	حالة سائل التبريد	طبيعي ●	مستوى سائل التبريد			
طبيعي ●	حالة الرادياتور	طبيعي ●	حالة دورة التبريد خارج الرادياتور			
			حالة مروحة التبريد			
			طبيعي ●			
			ملاحظات أخرى			
			بنود الصيانة الدورية			
لا يوجد ●	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة ●	حالة سيور المجموعة الخارجية			
لم يتم الفك ●	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة ●	فلتر الهواء			
			لون وحالة البوجيهات			
			يتم التغيير مع موعد الصيانة ●			
			ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرمان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيده	كرونة خلفية	● بحالة جيدة	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جديده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 50%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

			كشيف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	● حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
● حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	● حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
● حالة جنط الاستين	● لا يوجد	● حالة الكاوتش الاستين	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
● نوع الكاوتش	● رن فلات		
● ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

● حالة البطارية	● جيدة	● حالة شحن الدينامو	● جيد
● كابلات البطارية	● جيدة		
● ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

● العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	● كتالوج السيارة	● موجود
● الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	● كتيب الضمان	● لا يوجد
● الريموت/المفتاح الاضافي	● موجود (لم يتم التجربة)	● فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة

● ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
● ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
● ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	● تم تغيير ابواب جنب شمال
● ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
● ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL




L 90

KARCEL



R 90

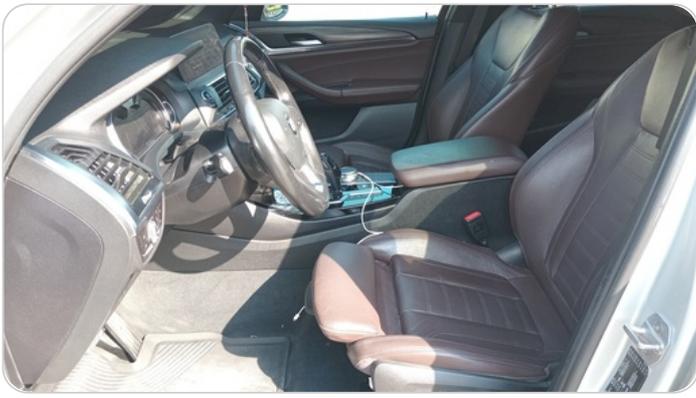

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الباب الأمامي شمال : آثار فك وتركيب



مفصلات ومسامير الباب الخلفي شمال : آثار فك وتركيب



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



فرش كنبه خلفي : قطع / كسر / شرخ / تلف



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



كتالوج السيارة : موجود



زجاج السيارة الأمامي : نقرة



مساحات الزجاج الأمامي : كسر



الريموت /المفتاح الاضافي : موجود (لم يتم التجربة)