



بيانات العميل والسيارة			
BMW 320 2016 1st Category			موديل السيارة
147260	قراءة العداد	أحمر	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
مصر الجديدة	المرور	2025-05-16	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
✓ فردي	التربو	2000	سعة المحرك
6	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	✓ فتحة سقف	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كرسي السائق	حفظ وضعيات الكرسي
لا يوجد	سخانات في الكرسي	✓ كرسي أمامية	كرسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كرسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة جيدة جدا	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

## حالة البودي الخارجي

الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (كسر)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الررف الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الررف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة (خبطات)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الررف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الررف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	كسر في فيبرة خلف الشبكة الامامية		

## حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشارة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشارة خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● تعمل بكفاءة	مرابيات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدرکسيون
● قطع/كسر/شرخ/تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مرابية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

## حالة الميكانيكا

			كشَف مرئي (المحرك والحوض)	
● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● آثار تسريبات زيت	حالة المحرك المرئية	
● لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك	
● طبيعي	حالة التربو المرئية	● طبيعي	حالة الفتيس المرئية	
● جيدة	حالة ضفيرة الكهرياء	● جيدة	حالة التوربيدو	
تسريب زيت من اسفل المحرك			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1
● لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك %	
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك	
			الفتيس / علبة التروس	
● طبيعي	علامات عصابة الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصابة الفتيس	
		● لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات	
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
	حالة سائل التبريد	● طبيعي	مستوى سائل التبريد	
● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير	
		● طبيعي	حالة مروحة التبريد	
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
● لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية	
● لم يتم الفك	نوع البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء	
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات	
			ملاحظات أخرى	

## حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدين خلفي	● المساعدين خفيفة	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● تشققات (كاوتش الميزان)	ذراع الميزان	● بحالة جيدة	مسامير الميزان
● بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكرمان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● يوجد بوش	كبالن خلفية	● لا يوجد	كبالن أمامية
● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● بحالة جيدة	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● شفة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~25%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 25%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة + ريجة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

## حالة الكهرباء

			كشيف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
B7F81A	● يوجد أعطال ثانوية		أعطال كنترولات أخرى
عطل خاص بالاريزال			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

## الجنوط والكاوتش

حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة متوسطة
حالة جنط الاستين	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستين	لا يوجد
نوع الكاوتش	رن فلات		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

## البطارية وشحن الدينامو

حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

## الملحقات

العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت/المفتاح الاضافي	● عطل أو كسر	فواتير الصيانة	● لا يوجد

## تجربة القيادة

ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	يوجد تنبيه عند الحركه بالسياره:- علي السرعات البطيئه (تنبيه واضح و متكرر) -علي السرعات العاليه (تنبيه بسيط) - علي السلانسيه (لا يوجد ملاحظات)

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**




L 90


**KARCEL**



R 90

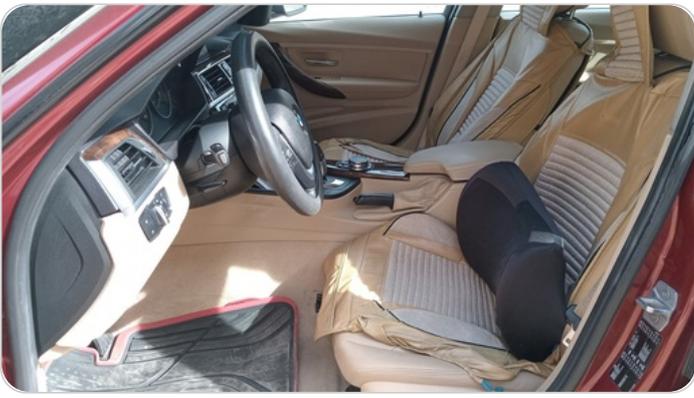

FR SEATS

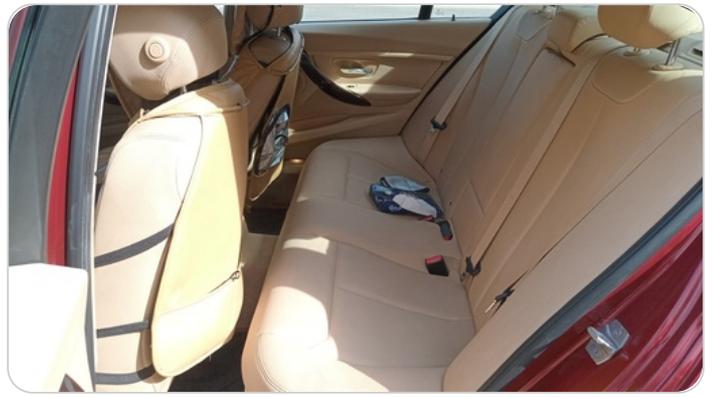

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR




FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR

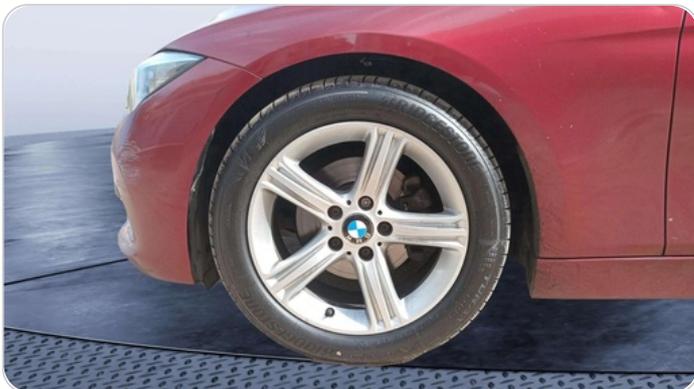

FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرايبش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرايبش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (كسر)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خطبات)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرايبش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرايبش - خطبات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرايبش)



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شرخ/تلف



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة




الريموت /المفتاح الاضافي : عطل أو كسر



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



المحرك : تسريب زيت من اسفل

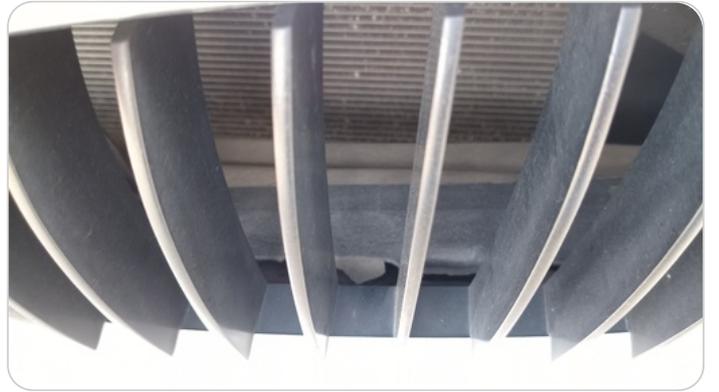

فيبرة خلف الشبكة الامامية : كسر



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)