

Inspection Visit Date: 18/12/2024

Report NO.: IR/1001



| بيانات العميل والسيارة | | | | |
|--|--------------|------------|---------------------|--|
| BMW X1 2017 4th Category موديل السيارة | | | | |
| 187691 | قراءة العداد | فيراني | اللون | |
| لا يوجد | حظر البيع | لا يوجد | توكيلات | |
| الجزيرة | المرور | 2025-10-26 | تاريخ انتهاء الرخصه | |

| مواصفات السيارة | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| 3 | عدد السلندرات | SUV | نوع الهيكل | | |
| فردي 🗸 | التربو | 1500 | سعة المحرك | | |
| 6 | عدد الايرياج | بنزين | نوع الوقود | | |
| أوتو 8 سرعات | نوع الفتيس | لا يوجد | فتحة سقف | | |
| 5 | عدد المقاعد | ✓ ABS/EBD/ESP | نظام الفرامل والاتزان الالكتروني | | |
| حساسات خلفية | نظام مساعدة الركن | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك | | |
| لا يوجد | الدوارة عن بعد | لا يوجد | نظام تحديد المسار | | |
| جلد أصلي | نوع الفرش | ريموت 🗸 | دخول السيارة | | |
| 18 | مقاس الجنوط | الومونيوم سبور 🗸 | الجنوط | | |
| زرار تشغیل | مفتاح التشغيل | لا يوجد | حفظ وضعيات الكراسي | | |
| لا يوجد | سخانات في الكراسي | لا يوجد | كراسي كهرباء | | |
| توخد 🗸 | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد | كراسي ماساج | | |
| لا يوجد | فتح الشنطة اوتوماتيك | 5 بوصة | شاشة في التابلوه | | |
| يوجد 🗸 | مثبت /محدد سرعة | س کوخد | مرایات ضم | | |

| ملخص حالة السيارة | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--|--|
| • بحالة ممتازة | حالة الميكانيكا | • رش في بعض أجزاء السيارة | حالة البودي الخارجي | | |
| • بحالة ممتازة | حالة العفشة | • فبریکة بالکامل | حالة البودي الداخلي | | |
| • بحالة جيدة جدا | حالة الكهرباء | • لا يوجد ملاحظات | حالة الشاسية | | |
| • بحالة ممتازة | حالة التكييف | • بحاله مقبولة | حالة الجنوط والكاوتش | | |
| • بحالة جيدة جدا | حالة الصالون | • بحالة جيدة جدا | حالة الزجاج والكشافات | | |

| حالة البودي الخارجي | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------|--|--|
| • رش بدون معجون (خرابیش) | الاكصدام الأمامي | • رش مع معجون (خرابیش) | الكبوت | | |
| • فبریکة (خرابیش) | الاكصدام الخلفي | • فبريكة بالكامل | السقف | | |
| • الدهان / النيكل) متآكل) | شبكة أمامية | • رش مع معجون (خرابیش) | باب الشنطة | | |
| • رش بدون معجون | الرفرف الأمامي شمال | • رش مع معجون (خرابیش) | الرفرف الأمامي يمين | | |
| • فبريكة بالكامل | قائم خارجي أمامي شمال | • فبريكة بالكامل | قائم خارجي أمامي يمين | | |
| فبریکه (خرابیش) | الباب الأمامي شمال | • رش مع معجون (خرابیش) | الباب الأمامي يمين | | |
| • فبریکة (خرابیش) | الباب الخلفي شمال | • رش مع معجون (خرابیش) | الباب الخلفي يمين | | |
| • رش بدون معجون | قائم خارجي خلفي شمال | • فبريكة بالكامل | قائم خارجي خلفي يمين | | |
| • رش بدون معجون (خرابیش) | الرفرف الخلفي شمال | • فبریکة (خرابیش) | الرفرف الخلفي يمين | | |
| • فبریکة (خرابیش) | العتب السفلي شمال | • فبریکة بالکامل | العتب السفلي يمين | | |
| • فبریکة (خرابیش) | مراية الباب الأمامي شمال | • فبریکة بالکامل | مراية الباب الأمامي يمين | | |
| • فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الأمامي شمال | • فبریکة بالکامل | مفصلات الباب الأمامي يمين | | |
| • فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الخلفي شمال | • فبریکه بالکامل | مفصلات الباب الخلفي يمين | | |
| • فبريكة بالكامل | مفصلات الشنطه | • آثار فك وتركيب | مفصلات الكبوت | | |
| يه - فقد في طبة اكصدام امامي اكصدام امامي | رش بمعجون جزئي في باب الشنطه - اثار فك وتركيب في رفارف اماميه - فقد في طبة اكصدام امامي وخلفي - الدهان متأكل في ابواب الجانب الايمن ورفرف امامي يمين و اكصدام امامي | | | | |
| | شافات / أخرى | | | | |
| • لا يوجد | زجاج فتحة السقف | • لا يوجد | زجاج البانوراما | | |
| • بحالة جيدة | زجاج السيارة الخلفي | • تم التغيير | زجاج السيارة الأمامي | | |
| • بحالة جيده | زجاج باب أمامي شمال | • بحالة جيدة | زجاج باب أمامي يمين | | |
| • بحالة جيدة | زجاج باب خلفي شمال | • بحالة جيدة | زجاج باب خلفي يمين | | |
| • بحالة جيدة | شراعات أمامية | • بحالة جيدة | شراعات خلفية | | |
| • الباغة مصفرة | الكشاف الأمامي شمال | • كسر في قواعد الكشاف | الكشاف الأمامي يمين | | |
| • كسر بالباغة | الكشاف الخلفي شمال | • بحالة جيدة | الكشاف الخلفي يمين | | |
| • بحالة جيدة | كشافات شبورة خلفي | • بحالة جيدة | كشافات شبورة أمامي | | |
| • بحالة جيدة | كشافات إشاره خلفي | • بحالة جيدة | كشافات إشاره أمامي | | |
| • جيد | كاوتش الأبواب | • لا يوجد ملاحظات | سيستم مياة مساحات | | |
| • بحالة جيدة | مساحة الزجاج الخلفي | • بحاله جيدة | مساحات الزجاج الأمامي | | |
| | | | ملاحظات أخري | | |

| حالة البودي الداخلي و الشاسية | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| | | | بودي داخلي | |
| • فبریکة (خرابیش) | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | • فبریکة بالکامل | دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | |
| • فبريكة بالكامل | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | • فبريكة بالكامل | دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم | |
| • لا يوجد ملاحظات | ستارة شنطة خلفية | • فبریکة بالکامل | دواخل وأرضية الشنطة | |
| | • لا يوجد ملاحظات | | | |
| | | | | |
| | | | شاسيه | |
| • فبریکه بالکامل | بطاحة أمامي شمال | • فبریکه بالکامل | بطاحة أمامي يمين | |
| • لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي | • لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الأمامي | |
| • لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة | • لا يوجد ملاحظات | الصدر الأمامي | |
| | | | | |

| حالة الصالون | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| • تعمل بكفاءه | مفتاح زجاج أمامي يمين | • تعمل بكفاءة | لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | |
| • يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي شمال | • يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي يمين | |
| • لا يوجد | مفتاح فتحة السقف | • يعمل بكفاءة | الكونتاكت | |
| • يعمل بكفاءة | السنتر لوك | • يعمل بكفاءة | مفتاح الأنوار | |
| • يعمل بكفاءة | مفتاح المساحات | • تعمل بكفاءة | لوحة العدادات | |
| • بحاله جیده | التابلوه | • يعمل بكفاءة | الكاسيت / الراديو / الشاشة | |
| • يعمل بكفاءة | سماعة كاسيت خلفية | • تعمل بكفاءة | سماعات كاسيت أمامية | |
| • تعمل بكفاءة | أنوار خلفية | • فصل جزئي (كشاف يمين) | أنوار أمامية | |
| • لا يوجد | کامیرات | • لا يوجد | حساسات الركن | |
| • يعمل بكفاءة | الكلاكس | • تعمل بكفائة | مرايات الضم | |
| • تعمل بكفاءة | سويتشات التكييف | • جيد | تبريد التكييف | |
| • بحاله جیده | الكونسول الوسط | • كىسر (ھواية واحدة) | هوايات التكييف | |
| • تعمل بكفاءة | أحزمة الأمان | • لا يوجد ملاحظات | الطارة / الدركسيون | |
| • قطع/كسر/شرخ/تلف | فرش الباب الأمامي شمال | • قطع / كسر /شرخ / تلف | فرش الباب الأمامي يمين | |
| • بحاله جیده | فرش الباب الخلفي شمال | • بحاله جیده | فرش الباب الخلفي يمين | |
| • بحاله جیده | فرش كرسي أمامي شمال | • بحاله جیده | فرش كرسي أمامي يمين | |
| • يحتاج تنظيف فقط | فرش السقف | • بحاله جیده | فرش كنبة خلفي | |
| • أثار فك وتركيب | فيبر قائم أمامي شمال | • بحاله جیده | فيبر قائم أمامي يمين | |
| • بحاله جیده | فيبر قائم وسط شمال | • بحاله جیده | فيبر قائم وسط يمين | |
| • بحاله جیده | فيبر قائم خلفي شمال | • بحاله جیده | فيبر قائم خلفي يمين | |
| • بحاله جیده | مراية الزجاج الأمامي | • بحاله جیده | شماسات أمامية | |
| • بحاله جیده | مقبض يد السقف أمامي شمال | • بحاله جیده | مقبض يد السقف أمامي يمين | |
| • بحاله جیده | مقبض يد السقف خلفي شمال | • بحاله جیده | مقبض يد السقف خلفي يمين | |
| جراب جلد علي الطارة - تلف في زر | منتصف الشاشة الوسطية - يوجد ي يمين | تلف في مقابض الابواب- تلف في فرامل اليد- فصل في شبورة امام | ملاحظات أخرى | |

| | ىيكانيكا | حالة الد | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | حرك والحوض) | كشف مرئي (الم |
| • طبیعي | مستوى زيت المحرك | | • طبيعي | الة المحرك المرئية | |
| • لا يوجد | لون العادم | | • بترولي | | لون زيت المحرك |
| • طبیعي | حالة التربو المرئية | | • طبيعي | ية | حالة الفتيس المرئ |
| • جيدة | حالة ضفيرة الكهرباء | | • جيدة | | حالة التوربيدو |
| | | | | | ملاحظات أخري |
| | | | | | كفاءة المحرك |
| | dry test) kg/cm2) | قيم الكبس ناشف | | | |
| | | | غرفة3 | غرفة2 | غرفة1 |
| | wet test) kg/cm2) | قيم الكبس بالزيت | | | |
| | | | غرفة3 | غرفة2 | غرفة1 |
| | | | | | |
| • لا يحتاج للكبس | كفائة المحرك | 0.00 | | | |
| | لم يتم الكبىس | | | | ملاحظات كفاءة ال |
| | | | | | الفتيس / علبة ا |
| • طبیعی | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | | طبيعي | | حركة عصاية الفتيد |
| | | | • لا يوجد | . مع التقلات | وجود نتش أو خبط |
| | | | | | ملاحظات أخري دورة التبريد |
| • سائل تبرید أحمر نظیف | حالة سائل التبريد | | • طبیعي | VII | مستوی سائل التب |
| • طبيعي | حالة الرادياتير | | • طبیعي • طبیعي | | حالة دورة التبريد خ |
| <u> </u> | | | پ • طبیعي | | حالة مروحة التبريد |
| | | | | | ملاحظات أخرى |
| | | | ورية | بنود الصيانة الد | |
| • لا يوجد | صوت من المجموعة الخارجية | | • جيدة | | حالة سيور المجمو |
| • لم يتم الفك | نوع البوجيهات | و موعد الصيانة | يتم التغيير مع | | فلتر الهواء |
| | | ر موعد الصيانة | • يتم التغيير مع | ات | لون وحالة البوجيها |
| | | | | | ملاحظات أخرى |

| حالة العفشة و الفرامل | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | |
| • بحاله جيدة | مساعدين خلفي | • بحاله جیده | مساعدين أمامي | | |
| • بحالة جيدة | علبة الدركسيون/سكاترا | • لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي | | |
| • بحالة جيدة | ذراع الميزان | • لا يوجد | مسامير الميزان | | |
| • بحالة جيده | مقصات أمامي سفلي | • لا يوجد | مقصات أمامي علوي | | |
| • بحالة جيدة | دنجل / مقصات خلفي | • لا يوجد | علبة نقل الحركة | | |
| • طبیعي | بلي عجل خلفي | • طبيعي | بلي عجل أمامي | | |
| • بحاله جيده | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس) | • بحالة جيدة | قاعدة محرك يمين | | |
| • بحالة جيدة | قاعدة / شداد فتيس خلفية | • لا يوجد | قاعدة / شداد فتيس أمامية | | |
| • لا يوجد | عامود الكردان | • بحالة جيدة | قنطرة العفشة | | |
| • لا يوجد | كبالن خلفية | • لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية | | |
| • لا يوجد | اكسات خلفية | • لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية | | |
| • لا يوجد | كرونة خلفية | • لا يوجد | كرونة أمامية | | |
| | | | ملاحظات أخرى | | |
| | | | الفرامل | | |
| • جيدة | حالة طنابير الفرامل الأمامية | 50%~ • | حالة تيل الفرامل الأمامية | | |
| 75% • | حالة تيل الفرامل الخلفية | • کهرباء | فرامل اليد | | |
| • لا يوجد | أصوات مع دوسة الفرامل | • شفه + ریجة | حالة طنابير الفرامل الخلفية | | |
| | | | ملاحظات أخرى | | |

| حالة الكهرياء | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | كشف جهاز الاعطال |
| | | • لا يوجد | أعطال المحرك |
| | | | ملاحظات اعطال المحرك |
| | | • لا يوجد | أعطال الفتيس |
| | | | ملاحظات أعطال الفتيس |
| | • لا يوجد | | |
| | | | ملاحظات أعطال الايرباج |
| • يوجد أعطال رئيسية 804191 | | | أعطال كنترولات أخرى |
| | ورة امامي | کود عطل مسجل خاص بانوار شب | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات مع الدواره |
| • طبیعي | أنوار التابلوه مع الدوارة | • طبيعي | أنوار تابلوه مع الكونتاكت |
| • طبیعي | أصوات مع الدوارة | • طبيعي | سرعة الدوارة |
| | | | ملاحظات أخرى |

| الجنوط والكاوتش | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| • تشققات/قطع بسيط | حالة الكاوتش الأمامي | • تجریحات بسیطة | حالة الجنوط الأمامية | |
| • تشققات/قطع بسيط | حالة الكاوتش الخلفي | • تجریحات بسیطه | حالة الجنوط الخلفي | |
| • بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستبن | • بحالة جيدة | حالة جنط الاستبن | |
| | | تيوبليس | نوع الكاوتش | |
| | | | | |

| البطارية وشحن الدينامو | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------------------------------|--|
| • جيدة حالة شحن الدينامو | | | | |
| | | • جيدة | كابلات البطارية | |
| | | | ملاحظات البطارية وشحن الدينامو | |

| الملحقات | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------------------|--|
| • موجود | كتالوج السيارة | • لا يوجد | العدة وأدوات الأمان | |
| • لا يوجد | كتيب الضمان | • يعمل بكفاءة | الريموت/ المفتاح الأساسي | |
| • لا يوجد | فواتير الصيانة | • يعمل بكفاءة | الريموت /المفتاح الاضافي | |
| | | | | |

| تجربة القيادة | |
|------------------------------------|---|
| | ملاحظات الاصوات أثناء القيادة |
| | ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة |
| تم تغیر الکاوتش من رن فلات لتیوبلس | ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |
| | ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات |
| | ملاحظات تجربة القيادة |





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

كتالوج السيارة : موجود



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر /شرخ /تلف



هوايات التكييف : كسر (هواية واحدة)



فرش الباب الأمامي يمين : قطع / كسر /شرخ / تلف



الكبوت : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



باب الشنطة : رش مع معجون (خرابیش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



الاكصدام الأمامي : رش بدون معجون (خرابيش)



شبكة أمامية : الدهان / النيكل) متآكل)



الكشاف الخلفي شمال : كسر بالباغة



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الكاوتش الأمامي : تشققات/قطع بسيط



حالة الكاوتش الخلفي : تشققات/قطع بسيط



الباب الأمامي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : رش مع معجون (خرابيش)




الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الكشاف الأمامي يمين : كسر في قواعد الكشاف



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)

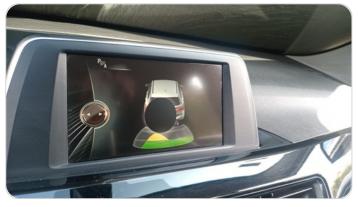

الشاشة الوسطية : تلف في منتصف الشاشة



زر فرامل اليد : تلف