

Inspection Visit Date: 20/01/2025

Report NO.: IR/1107



بيانات العميل والسيارة				
Mercedes CLA 180 2015 6th Category سوديل السيارة				
113673	أحمر قراءة العداد 113673			
لا يوجد حظر البيع لا يوجد		توكيلات		
الجزيرة	المرور	2025-11-09	تاريخ انتهاء الرخصه	

مواصفات السيارة					
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل		
فردي 🗸	التربو	1600	سعة المحرك		
8	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود		
DCT	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف		
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني		
کامیرا خلفیة	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك		
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار		
جلد أصلي	نوع الفرش	ريموت 🗸	دخول السيارة		
17	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور	الجنوط		
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي		
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء		
يوجد √	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج		
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	5 بوصة	شاشة في التابلوه		
يوجد 🗸	مثبت /محدد سرعة	يوجد 🗸	مرایات ضم		

ملخص حالة السيارة				
• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	• رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي	
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	• فبریکة بالکامل	حالة البودي الداخلى	
• بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	• لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية	
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	• بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش	
• بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	• بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات	

حالة البودي الخارجي				
• رش بدون معجون (خبطات)	الاكصدام الأمامي	• تم التغير (فبريكة)	الكبوت	
• رش مع معجون (خرابیش)	الاكصدام الخلفي	• فبريكة بالكامل	الىىىقف	
• شرخ / کسر	شبكة أمامية	• فبريكة بالكامل	باب الشنطة	
• فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	• رش مع معجون	الرفرف الأمامي يمين	
• فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	• رش مع معجون	قائم خارجي أمامي يمين	
فبریکه (خرابیش)	الباب الأمامي شمال	• رش مع معجون (خرابیش)	الباب الأمامي يمين	
• فبریکة (خرابیش)	الباب الخلفي شمال	• رش مع معجون (خرابیش)	الباب الخلفي يمين	
• فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	• رش مع معجون	قائم خارجي خلفي يمين	
• فبریکة (خرابیش)	الرفرف الخلفي شمال	• رش مع معجون (خرابیش)	الرفرف الخلفي يمين	
• فبریکة (خرابیش)	العتب السفلي شمال	• رش مع معجون (خبطات)	العتب السفلي يمين	
• فبریکة (خرابیش)	مراية الباب الأمامي شمال	• يوجد رش	مراية الباب الأمامي يمين	
• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين	
• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	• فبریکه بالکامل	مفصلات الباب الخلفي يمين	
• فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	• آثار فك وتركيب	مفصلات الكبوت	
			ملاحظات أخري	
	شافات / أخرى	حالة زجاج / كي		
• لا يوجد	زجاج فتحة السقف	• لا يوجد	زجاج البانوراما	
• بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	• تم التغيير	زجاج السيارة الأمامي	
• بحالة جيده	زجاج باب أمامي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين	
• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	
• بحالة جيدة	شراعات أمامية	• بحالة جيدة	شراعات خلفية	
• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	• الباغة مصفرة	الكشاف الأمامي يمين	
• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين	
• لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	• لا يوجد	كشافات شبورة أمامي	
• بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	• بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي	
• جيد	كاوتش الأبواب	• لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات	
• لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	• بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي	
			ملاحظات أخري	

حالة البودي الداخلي و الشاسية				
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	• فبریکة (خرابیش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
• لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	• فبریکة بالکامل	دواخل وأرضية الشنطة	
	• لا يوجد ملاحظات			
	ملاحظات أخري			
			شاسيه	
• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي شمال	• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي يمين	
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	• لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	

حالة الصالون				
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	• تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	• تعمل بكفاءه	
مفتاح زجاج خلفي يمين	• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	• يعمل بكفاءة	
الكونتاكت	• يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	• لا يوجد	
مفتاح الأنوار	• يعمل بكفاءة	السنتر لوك	• يعمل بكفاءة	
لوحة العدادات	• تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	• يعمل بكفاءة	
الكاسيت / الراديو / الشاشة	• يعمل بكفاءة	التابلوه	• بحاله جیده	
سماعات كاسيت أمامية	• تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	• يعمل بكفاءة	
أنوار أمامية	• تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	• تعمل بكفاءة	
حساسات الركن	• لا يوجد	کامیرات	• تعمل بكفاءة	
مرايات الضم	• تعمل بكفائة	الكلاكس	• يعمل بكفاءة	
تبريد التكييف	• جيد	سويتشات التكييف	• تعمل بكفاءة	
هوايات التكييف	• بحالة جيده	الكونسول الوسط	• بحاله جیده	
الطارة / الدركسيون	• بھا خدوش	أحزمة الأمان	• تعمل بكفاءة	
فرش الباب الأمامي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الأمامي شمال	• بحاله جيدة	
فرش الباب الخلفي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الخلفي شمال	• بحاله جیده	
فرش كرسي أمامي يمين	• يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	• قطع /کسر / شرخ /تلف	
فرىش كنبة خلفي	• تحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	• يحتاج تنظيف فقط	
فيبر قائم أمامي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم أمامي شمال	• بحاله جیده	
فيبر قائم وسط يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم وسط شمال	• بحاله جیده	
فيبر قائم خلفي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي شمال	• بحاله جیده	
شماسات أمامية	• بحاله جیده	مراية الزجاج الأمامي	• بحاله جیده	
مقبض يد السقف أمامي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف أمامي شمال	• بحاله جیده	
مقبض يد السقف خلفي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف خلفي شمال	• بحاله جیده	
ملاحظات أخرى				

حالة الميكانيكا					
				ـحرك والحوض)	كشف مرئي (الم
• طبیعي	مستوى زيت المحرك	● طبیعي		عالة المحرك المرئية	
• لا يوجد	لون العادم		• بترولي		لون زيت المحرك
• طبیعي	حالة التربو المرئية		• طبيعي	ية	حالة الفتيس المرئ
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		• جيدة		حالة التوربيدو
					ملاحظات أخري
					كفاءة المحرك
	dry test) kg/cm2)	قيم الكبس ناشف			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
	wet test) kg/cm2)	قيم الكبس بالزيت			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
		-	-	-	
• لا يحتاج للكبس	كفائة المحرك	0.00		كبس المحرك%	
لا يوجد ملاحظات			ىمحرك	ملاحظات كفاءة ال	
					الفتيس / علبة ا
• طبیعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي			حركة عصاية الفتيى
			• لا يوجد	ـ مع النقلات	وجود نتش أو خبط
					ملاحظات أخري
	mir etc. mir				دورة التبريد
• سائل تبرید أحمر نظیف	حالة سائل التبريد		• طبيعي		مستوی سائل التب
• طبیعي	حالة الرادياتير		• طبيعي		حالة دورة التبريد خ
			• طبيعي		حالة مروحة التبريد
					ملاحظات أخرى
					بنود الصيانة الد
• k reser	صوت من المجموعة الخارجية	***	• جيدة 	عة الخارجيه	حالة سيور المجمو
• لم يتم الفك	نوع البوجيهات		• يتم التغيير مع 		فلتر الهواء
		ع موعد الصيانه	• يتم التغيير مع ————————————————————————————————————	ات	لون وحالة البوجيه
					ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل				
			العفشة ونقل الحركة	
• بحاله جيدة	مساعدين خلفي	• بحاله جيده	مساعدين أمامي	
• بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	• لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي	
• بحالة جيدة	ذراع الميزان	• لا يوجد	مسامير الميزان	
• بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	• لا يوجد	مقصات أمامي علوي	
• بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	• لا يوجد	علبة نقل الحركة	
• طبیعي	بلي عجل خلفي	• طبيعي	بلي عجل أمامي	
• بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	• بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين	
• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	• لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية	
• لا يوجد	عامود الكردان	• بحالة جيدة	قنطرة العفشة	
• لا يوجد	كبالن خلفية	• لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية	
• لا يوجد	اكسات خلفية	• لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية	
• لا يوجد	كرونة خلفية	• لا يوجد	كرونة أمامية	
			ملاحظات أخرى	
			الفرامل	
• شفة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	50%~ •	حالة تيل الفرامل الأمامية	
25% •	حالة تيل الفرامل الخلفية	• کهرباء	فرامل اليد	
• لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	• شفة	حالة طنابير الفرامل الخلفية	
			ملاحظات أخرى	

حالة الكهرباء					
		• لا يوجد	أعطال المحرك		
			ملاحظات اعطال المحرك		
		• لا يوجد	أعطال الفتيس		
			ملاحظات أعطال الفتيس		
	• لا يوجد				
• يوجد أعطال ثانوية عطل خاص بحساس ضغط الإطارات			أعطال كنترولات أخرى		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى		
			ملاحظات مع الدواره		
• طبیعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	• طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت		
• طبیعي	أصوات مع الدوارة	• طبيعي	سرعة الدوارة		
			ملاحظات أخرى		

الجنوط والكاوتش				
• بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الأمامي	• تجریحات بسیطة	حالة الجنوط الأمامية	
• النقشة متآكلة	حالة الكاوتش الخلفي	• تجریحات بسیطه	حالة الجنوط الخلفي	
لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد	حالة جنط الاستبن	
	نوع الكاوتش			
	ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو				
• جيد	حالة البطارية			
	كابلات البطارية			
	ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات					
• موجود	كتالوج السيارة	• لا يوجد	العدة وأدوات الأمان		
• لا يوجد	كتيب الضمان	• يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي		
• لا يوجد	فواتير الصيانة	• لا يوجد	الريموت /المفتاح الاضافي		

تجربة القيادة	
	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة





FR L 45 RR R 45






FR O RR O





L 90 R 90

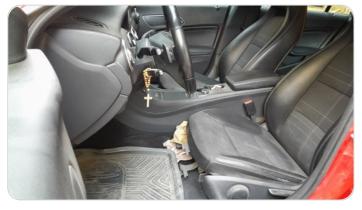

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



**DRIVER SEAT SWITCHES** 



**EXTRA OPTIONS** 



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش بدون معجون (خبطات)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الباب الأمامي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



العتب السفلي يمين : رش مع معجون (خبطات)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



فرش كرسي أمامي شمال : قطع /كسر / شرخ /تلف



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة



الاكصدام الامامي : رش بدون معجون (خبطات)