



بيانات العميل والسيارة			
Peugeot 508 2022 3rd Category			موديل السيارة
66345	قراءة العداد	رمادي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2025-12-28	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة

نوع العيكل	المرور	فتحة سقف	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	نظام فرامل اوتوماتيك	نظام تحديد المسار	دخول السيارة	الجنوط	حفظ وضعيات الكراسي	كراسي كهرباء	كراسي ماساج	شاشة في التابلوه	مرايات خم
4	عدد السلندرات	SEDAN										
✓ فردي	التربو	1600										
6	عدد الایریاج	بنزين										
أتو 6 سرعات	نوع الفئيس	✓										
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP										
✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد										
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد										
جلد + قماش محمل أصلي ✓	نوع الفرش	✓ بصمة										
17	مقاس الجنوط	✓ اللمونيوم سبور										
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد										
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد										
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد										
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة										
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد										

ملخص حالة السيارة

● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العففة	● فبريكية بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة جدا	حالة الجنوط والكافوش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكريافت

حالة البوادي الخارجي

● رش مع معجون (خرايبيش)	الاصدام الأمامي	فبريكه (خرايبيش)	الكتوب
● فبريكه (خرايبيش)	الاصدام الخلفي	فبريكه بالكامل	السقف
● الدهان / النيكل متآكل	شبكة أمامية	فبريكه (خرايبيش)	باب الشنطة
● فبريكه (خرايبيش)	الرفف الأمامي شمال	فبريكه (خرايبيش)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه (خرايبيش)	الباب الأمامي شمال	فبريكه بالكامل	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرايبيش)	الباب الخلفي شمال	فبريكه (خرايبيش)	الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه (خرايبيش)	الرفف الخلفي شمال	فبريكه (خرايبيش)	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه (خرايبيش)	العتب السفلي شمال	فبريكه (خرايبيش - خبطات)	العتب السفلي يمين
● فبريكه (خرايبيش)	مراية الباب الأمامي شمال	فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	فبريكه بالكامل	مفصلات الكتوب
يوجد رش بمعجون جزئي في الجانب الأيمن للاصدام الأمامي			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	جديد (تم التغيير قريباً)	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتتش الأبواب	لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	بحالة جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	فبريكه بالكامل	● دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	دواخد الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	فبريكه بالكامل	● دواخد الباب الخلفي يمين + القوائم	دواخد الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	فبريكه بالكامل	● دواخد وأرضية الشنطة	دواخد وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	● دايد طقم التبريد	دايد طقم التبريد
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فبريكه بالكامل	● بطاحة أمامي يمين	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	● الشاسيه الأمامي	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	● الصدر الأمامي	الصدر الأمامي
				ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	● لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	● مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	● الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	● مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	● لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	● الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	● سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	● أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	● حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفائة	● مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	● تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	● هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● بها خدوش	● الطارة / الدركسيون
● بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده	● فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	● شمسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد	● مقبض يد السقف أمامي يمين
● لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي شمال	● لا يوجد	● مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربido
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
		• لا يوجد	وجود نتش أو خط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
		• طبيعي	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البو giohهات
			ملاحظات أخرى

حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أماامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أماامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد	● كبالن أماامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أماامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أماامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● شفة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 50%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
				ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
				ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتات	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
		تيبوليس	نوع الكاوتش
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

● موجود	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● موجود	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● يوجد بعض فواتير	فواتير الصيانة	● عطل أو كسر	الريموت / المفتاح الإضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR O

KARCEL



RR O

KARCEL




L 90

KARCEL



R 90

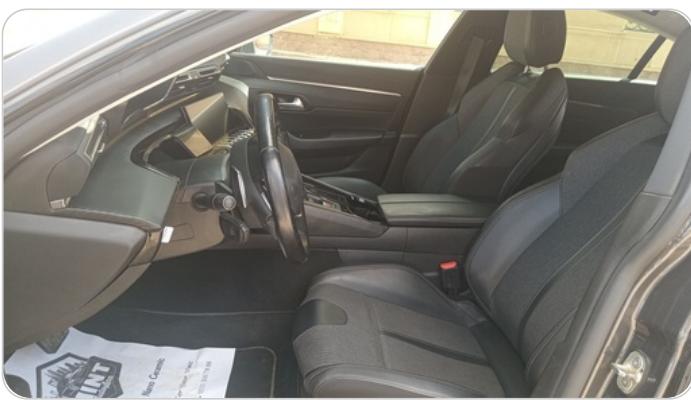

FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE




RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT

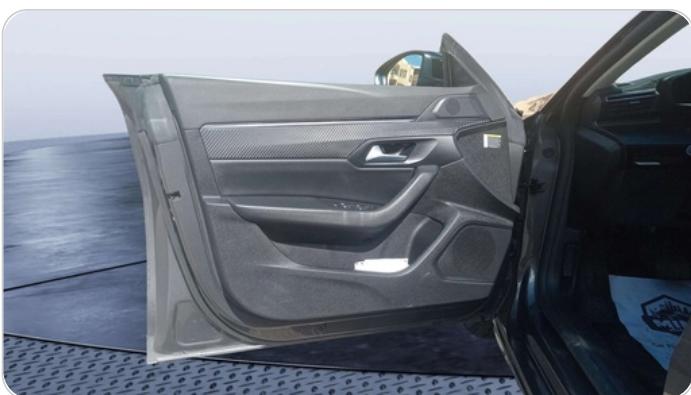

FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES




EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود

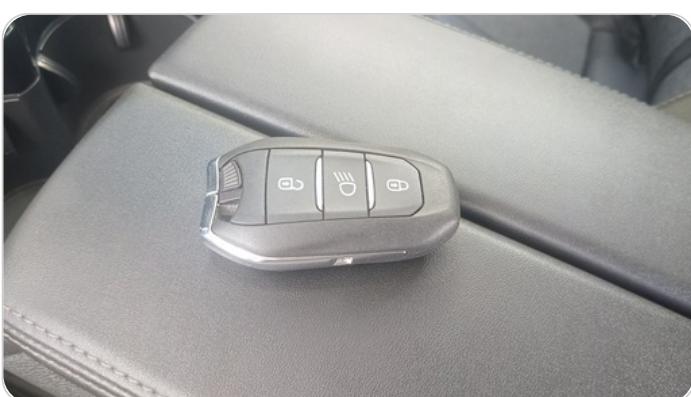


حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة




كتيب الضمان : موجود



الريموت / المفتاح الاضافي : عطل أو كسر

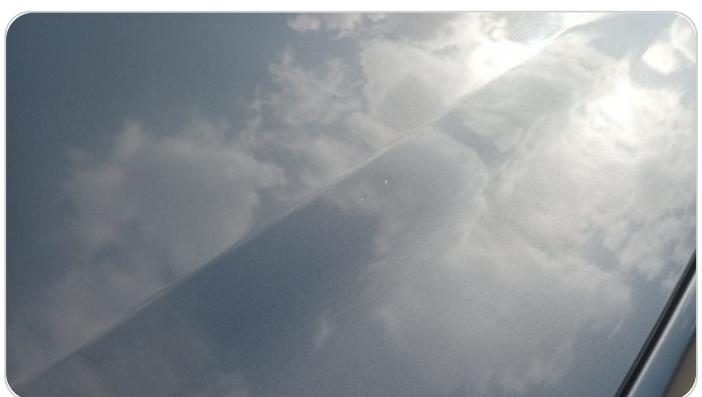

الكبوت : فبريكه (خراييش)

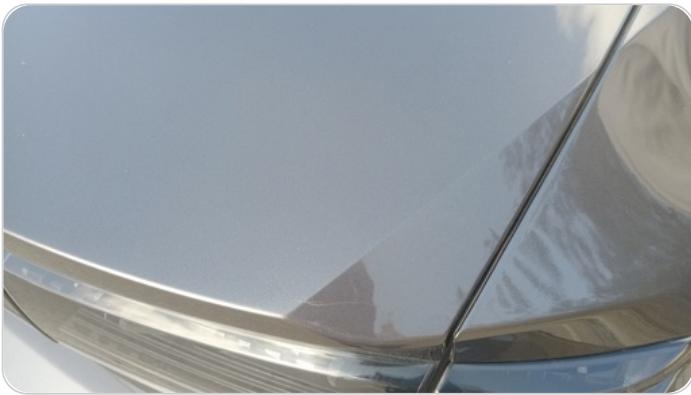

باب الشنطة : فبريكا (خراييش)



الاكصدام الخلفي : فبريكا (خراييش)



الرفف الأمامي شمال : فبريكا (خراييش)



الباب الأمامي شمال : فبريكا (خراييش)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خراييش)



الرفف الخلفي شمال : فبريكا (خراييش)



العتب السفلي شمال : فبريكا (صدمة كبيرة)



مرآية الباب الأمامي شمال : فبريكا (خراييش)



الاصدام الأمامي : رش مع معجون (خراييش)



شبكة أمامية : الدهان / النikel متآكل



الرفف الأمامي يمين : فبريكا (خراييش)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خراييش)



الرفف الخلفي يمين : فبريكا (خراييش)



العتب السفلي يمين : فبريكا (خراييش - خبطات)