



بيانات العميل والسيارة			
Toyota Corolla 2022 2nd Category			موديل السيارة
40743	قراءة العداد	بترولي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
المنصورة	المرور	2025-05-20	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
CVT	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني
✓	حساسات أمامية وخلفية	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد	نوع الفرش	مفتاح	دخول السيارة
15	مقاس الجنوط	حديد عادي	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	يوجد	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي

الكبوت	● فبريكة (خرايبش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرايبش)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرايبش)
باب الشنطة	● فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الررف الأمامي يمين	● فبريكة (خرايبش)	الررف الأمامي شمال	● فبريكة (خرايبش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة بالكامل
الررف الخلفي يمين	● فبريكة (خرايبش - خبطات)	الررف الخلفي شمال	● فبريكة (خرايبش)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خرايبش)	العتب السفلي شمال	● فبريكة (خرايبش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى			

حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرات	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● لا يوجد	مرابيات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدرکسيون
● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مرابية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

حالة الميكانيكا

كشّف مرئي (المحرك والحوض)			
● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي	حالة المحرك المرئية
● لا يوجد	لون العادم	● ذهبي فاتح	لون زيت المحرك
● لا يوجد	حالة التربو المرئية	● طبيعي	حالة الفتيس المرئية
● جيدة	حالة ضفيرة الكهرياء	● جيدة	حالة التوربيدو
ملاحظات أخرى			
كفاءة المحرك			
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
● لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك %
ملاحظات كفاءة المحرك			
لم يتم الكبس			
الفتيس / علبة التروس			
● طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
		● لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات
ملاحظات أخرى			
دورة التبريد			
● سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	● طبيعي	مستوى سائل التبريد
● طبيعي	حالة الرادياتور	● طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتور
		● طبيعي	حالة مروحة التبريد
ملاحظات أخرى			
بنود الصيانة الدورية			
● لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	● جيدة	حالة سيور المجموعة الخارجية
● لم يتم الفك	نوع البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البوجيهات
ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرديان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جديده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جديدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

			كشفت جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		● لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● لمبات أخرى مضاعة	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى
لمبه خاصه بضغط الإطارات مضاعه			

الجنوط والكاوتش

● حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	● حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
● حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	● حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
● حالة جنط الاستين	● بحالة جيدة	● حالة الكاوتش الاستين	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
● نوع الكاوتش	● تيوبليس		
● ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

● حالة البطارية	● جيدة	● حالة شحن الدينامو	● جيد
● كابلات البطارية	● جيدة		
● ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

● العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	● كتالوج السيارة	● موجود
● الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	● كتيب الضمان	● موجود
● الريموت/المفتاح الاضافي	● لا يوجد	● فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة

● ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
● ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
● ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
● ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
● ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

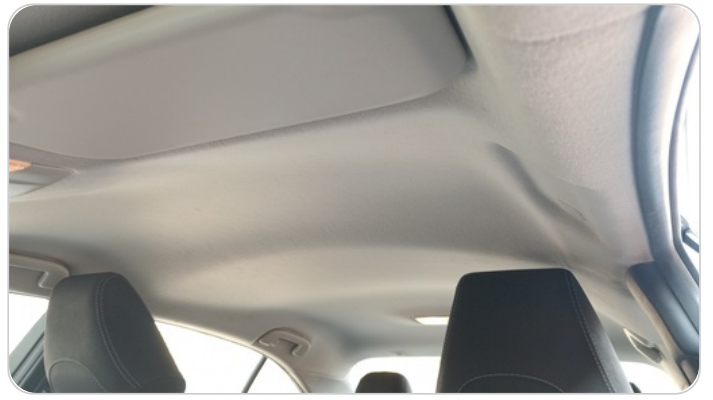

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خبطات)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش)



الكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)




دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)




العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)

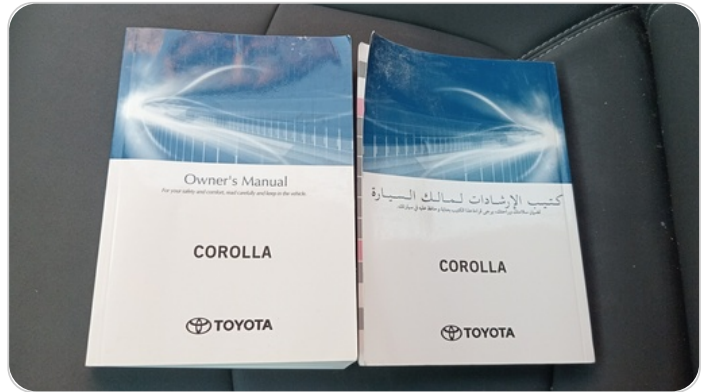

كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

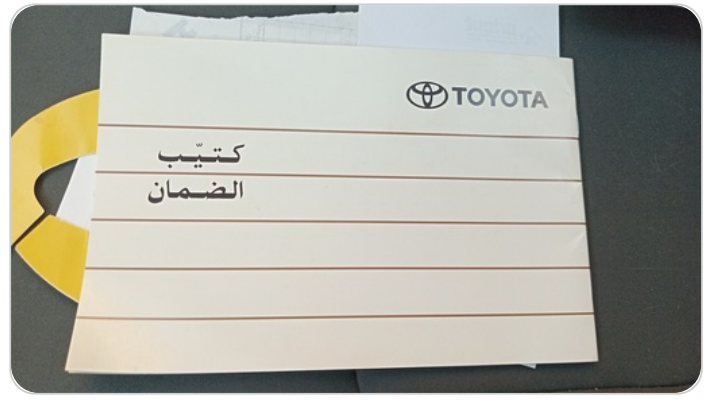

كتيب الضمان : موجود