



بيانات العميل والسيارة

بيانات العميل والسيارة			
Fiat Tipo 2020 1st Category			موديل السيارة
163918	قراءة العداد	فضي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
المنوفية	المرور	2025-10-09	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
قمماش أصلي	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
16	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكرسي
لا يوجد	سخانات في الكرسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 5 بوصة	شاشة في التابلوه
✓ يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة

ملخص حالة السيارة			
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكة (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي

الكبوت	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكة (خرابيش)
السقف	● فبريكة (خرابيش)	الاكصدام الخلفي	● فبريكة (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش)	شبكة أمامية	● فبريكة (خرابيش)
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (سمكره على البارد)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
الرفرف الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
العتب السفلي يمين	● فبريكة (خبطات)	العتب السفلي شمال	● فبريكة بالكامل
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	اثار فك وتركيب في مسامير رفرف امامي يمين		

حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● كسر في قواعد الكشاف
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايبش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكة بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
			ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكة (الدهان متآكل)	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● فصل جزئي (كشاف شمال)	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرات	● لا يوجد	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكلاكس	● لا يوجد	مرابيات الضم
● تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● قطع /كسر / شرخ /تلف	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدرکسيون
● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● قطع /كسر / شرخ /تلف	فرش كرسي أمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط	فرش كنبه خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مرابية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي شمال	● لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

حالة الميكانيكا

			كشف مرئي (المحرك والحوض)			
طبيعي ●	مستوى زيت المحرك	طبيعي ●	حالة المحرك المرئية			
لا يوجد ●	لون العادم	ذهبي فاتح ●	لون زيت المحرك			
لا يوجد ●	حالة التربو المرئية	طبيعي ●	حالة الفتيس المرئية			
جيدة ●	حالة ضفيرة الكهرياء	جيدة ●	حالة التوربيدو			
			ملاحظات أخرى			
			كفاءة المحرك			
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2						
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2						
		غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1	
لا يحتاج للكبس ●	كفاءة المحرك	0.00			كبس المحرك %	
			لم يتم الكبس		ملاحظات كفاءة المحرك	
			الفتيس / علبة التروس			
طبيعي ●	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي		حركة عصاية الفتيس		
		لا يوجد ●		وجود نتش أو خبط مع النقلات		
			ملاحظات أخرى			
			دورة التبريد			
سائل تبريد أحمر نظيف ●	حالة سائل التبريد	طبيعي ●		مستوى سائل التبريد		
طبيعي ●	حالة الرادياتور	طبيعي ●		حالة دورة التبريد خارج الرادياتور		
		طبيعي ●		حالة مروحة التبريد		
			ملاحظات أخرى			
			بنود الصيانة الدورية			
لا يوجد ●	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة ●		حالة سيور المجموعة الخارجية		
لم يتم الفك ●	نوع البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		فلتر الهواء		
		يتم التغيير مع موعد الصيانة ●		لون وحالة البوجيهات		
			ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدين خلفي	● بحاله جيده	مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
● بحالة جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
● لا يوجد	عامود الكرديان	● بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	● يوجد بوش	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
● جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● ~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
● لم يتم الكشف	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● لم يتم الكشف	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

			كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		● لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		● لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
B162A15 - B163215 - B102215		● يوجد أعطال ثانوية	أعطال كمنترولات أخرى
اعطال خاصه بانوار السيارة بالكشاف الامامي شمال و فانوس خلفي شمال			ملاحظات أعطال كمنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكنت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستين	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستين
		تيوبليس	نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط و الكاوتش

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت/المفتاح الاضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR




FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR

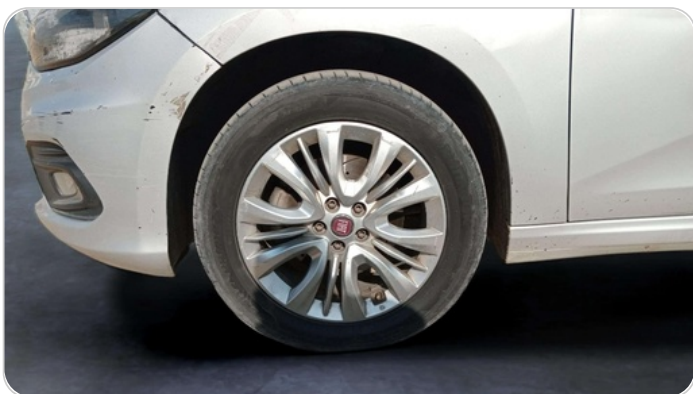

FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكة (خرابيش)



السقف : فبريكة (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



مرآة الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (سمكره على البارد)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



فريش كرسي أمامي شمال : قطع /كسر/ شرخ /تلف



الكونسول الوسط : قطع /كسر/ شرخ /تلف



الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



العتب السفلي يمين : فبريكة (خبطات)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرايبش)



الاكصدام الامامي :



الكونسول الوسط : كسر



مسامير الرفرف الامامي يمين : اثار فك و تركيب