



بيانات العميل والسيارة			
Mitsubishi Lancer 2015 Imported			موديل السيارة
95914	قراءة العداد	فضي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
الأميرية	المرور	2027-05-13	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك
2	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 4 سرعات	نوع الفتييس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة
16	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
✓	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	متبث /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة جيدة جدا	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة جيدة	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش مع معجون	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خبطات)
السقف	● فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	● رش مع معجون (خبطات)
باب الشنطة	● فبريكة ( خرابيش _خبطات )	شبكة أمامية	● شرخ / كسر
الرفرف الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الرفرف الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
قائم خارجي أمامي يمين	● رش مع معجون	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكة (الدهان متآكل)
الباب الأمامي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الأمامي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (سمكره على البارد)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	● رش بدون معجون (خبطات)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
الرفرف الخلفي يمين	● رش مع معجون (خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
العتب السفلي يمين	● رش مع معجون (خبطات)	العتب السفلي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● يوجد رش	مراية الباب الأمامي شمال	● يوجد رش
مفصلات الباب الأمامي يمين	● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الأمامي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الباب الخلفي يمين	● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الخلفي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الكبوت	● آثار فك وتركيب	مفصلات الشنطه	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	يوجد نقر في السقف - كسر في غطاء مرايه شمال - رش جزئي بمعجون في قائم امامي يمين - رش بدون معجون في حلية فيبر ابواب شمال -كسر في فيبرة ذراع كبوت		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● تم التغيير
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	● كسر في قواعد الكشاف
الكشاف الخلفي يمين	● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	● الباغة مصفرة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● كسر بالباغة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● متآكل
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	يوجد نقره في زجاج امامي		

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخرى	يوجد عفرة دهان على شاسيه اكصدام امامي اثر رش اكصدام امامي		
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاك	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنية خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● أثار فك وتركيب	فيبر قائم أمامي شمال	● أثار فك وتركيب
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● أثار فك وتركيب	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى	يوجد جراب جلد علي الطارة		

حالة الميكانيكا				
			كشف مرئي (المحرك والحوض)	
حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● أقل من الطبيعي	
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد	
حالة الفتيس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● لا يوجد	
حالة التوربيدو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة	
			ملاحظات أخرى	
			كفاءة المحرك	
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	
كبس المحرك%	0.00		كفاءة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك		لم يتم الكبس		
			الفتيس / علبة التروس	
حركة عصاية الفتيس	طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد			
			ملاحظات أخرى	
			دورة التبريد	
مستوى سائل التبريد	● أقل من الطبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أخضر نظيف	
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الرادياتير	● طبيعي	
حالة مروحة التبريد	● طبيعي			
			ملاحظات أخرى	
			بنود الصيانة الدورية	
حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة		صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة		نوع البوجيهات	● لم يتم الفك
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة			
			ملاحظات أخرى	

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
مساعدين أمامي	● تسريب زيت	مساعدين خلفي	● بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	● لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	● بحالة جيدة
مسامير الميزان	● لا يوجد	ذراع الميزان	● تشققات (كاوتش الميزان)
مقصات أمامي علوي	● لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	● بحالة جيدة
علبة نقل الحركة	● لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	● بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي
قاعدة محرك يمين	● بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	● بحاله جيدة
قاعدة / شداد فتييس أمامية	● بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	● بحالة جيدة
قنطرة العفشة	● بحالة جيدة	عامود الكرمان	● لا يوجد
كبالن أمامية	● يوجد بوش	كبالن خلفية	● لا يوجد
اكسات أمامية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	● لا يوجد
كرونة أمامية	● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
حالة تيل الفرامل الأمامية	● ~50%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● جيدة
فرامل اليد	● مائوال خفيفة	حالة تيل الفرامل الخلفية	● لم يتم الكشف
حالة طنابير الفرامل الخلفية	● لم يتم الكشف	أصوات مع دوسة الفرامل	● لا يوجد
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال
أعطال المحرك	● لا يوجد		
			ملاحظات اعطال المحرك
أعطال الفتييس	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الفتييس
أعطال الايرياج	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال الايرياج
أعطال كنترولات أخرى	● لا يوجد		
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
أنوار تابلوه مع الكونتاكنت	● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي
سرعة الدواره	● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبئ	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبئ	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	السيارة واد الخارج (خليجي)- تم تركيب شاشة (8 بوصة) وكاميرا خلفية
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE

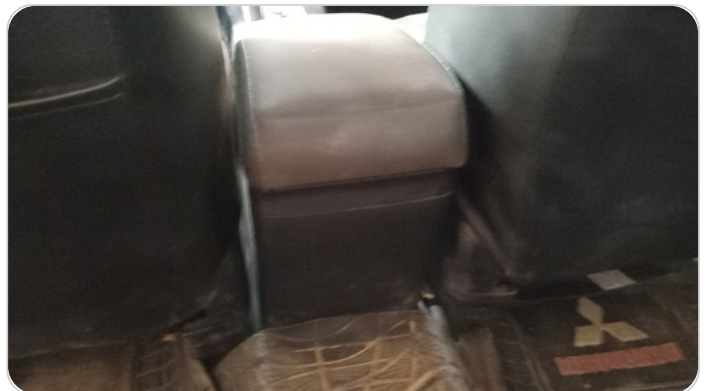

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR

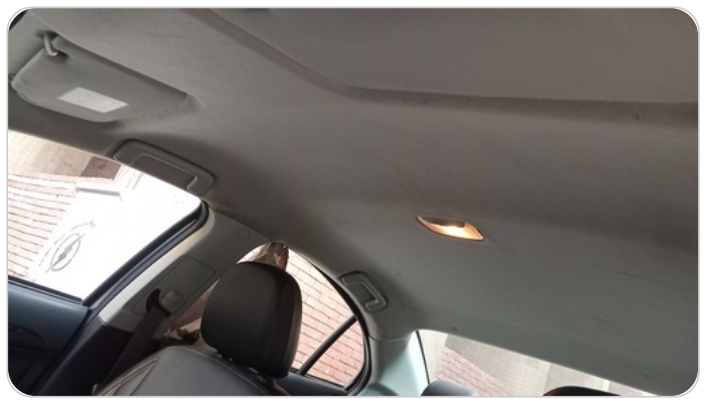

CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS




العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الكشاف الأمامي شمال : كسر في قواعد الكشاف

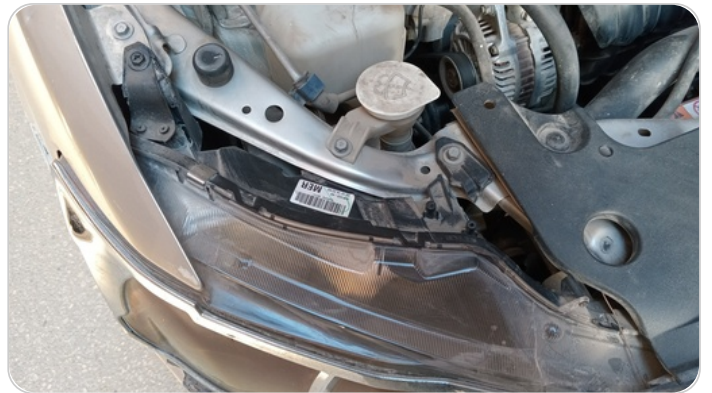

الكشاف الأمامي يمين : كسر في قواعد الكشاف



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة



باب الشنطة : فبريكة ( خرايش \_خبطات )



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكة (الدهان متآكل)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



العتب السفلي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



مفصلات ومسامير الباب الأمامي شمال : آثار فك وتركيب



مفصلات ومسامير الباب الخلفي شمال : آثار فك وتركيب



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خبطات)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (سمكره على البارد)



قائم خارجي خلفي يمين : رش بدون معجون (خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : رش مع معجون (خبطات)



العتب السفلي يمين : رش مع معجون (خبطات)



مفصلات ومسامير الباب الأمامي يمين : آثار فك وتركيب



مفصلات ومسامير الباب الخلفي يمين : آثار فك وتركيب



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خبطات)



كشافات إشاره أمامي : كسر بالباغة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



مساعدين أمامي : تسريب زيت



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)




الزجاج الامامي : نقرة



الاكصدام الامامي : رش مع معجون (خبطات)



الاكصدام الخلفي : رش مع معجون (خبطات)

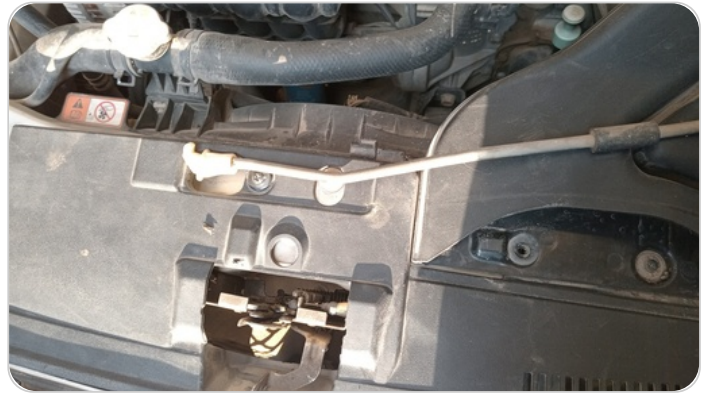

مثبت فيبر ذراع كبوت : كسر



شاسية اكصدام امامي : عفرة دهان