



بيانات العميل والسيارة			
Hyundai i10 2011 2nd Category			موديل السيارة
62997	قراءة العداد	كحلي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
النزهة	المرور	2025-03-07	تاريخ انتهاء الرخصة

مواصفات السيارة			
4	عدد السلندرات	HATCHBACK	نوع الهيكل
لا يوجد	التربو	1100	سعة المحرك
لا يوجد	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 4 سرعات	نوع الفتييس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	لا يوجد	نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
كسوه جلد	نوع الفرش	ريموت ✓	دخول السيارة
13	مقاس الجنوط	حديد عادي	الجنوط
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء
لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	شاشة في التابلوه
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرايات ضم

ملخص حالة السيارة			
● بحالة جيدة	حالة الميكانيكا	● رش في معظم أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي
● بحالة جيدة جدا	حالة العفشة	● فبريكة بالكامل	حالة البودي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● يوجد ملاحظات	حالة الشاسية
● بحالة سيئة	حالة التكييف	● بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة جيدة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	● رش مع معجون (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● رش مع معجون (خرابيش)
السقف	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الاكصدام الخلفي	● رش بدون معجون (خرابيش)
باب الشنطة	● فبريكة (خرابيش _ خبطات)	شبكة أمامية	● لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	● رش مع معجون (خرابيش)	الرفرف الأمامي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	● رش بدون معجون (خبطات)	قائم خارجي أمامي شمال	● رش بدون معجون (خرابيش)
الباب الأمامي يمين	● رش مع معجون (خبطات)	الباب الأمامي شمال	● رش مع معجون (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	● فبريكة (خرابيش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكة (خرابيش - خبطات)
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكة (خرابيش)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكة (خبطات)
الرفرف الخلفي يمين	● رش بدون معجون (خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	● رش بدون معجون (خبطات)
العتب السفلي يمين	● رش مع معجون	العتب السفلي شمال	● رش بدون معجون
مراية الباب الأمامي يمين	● كسر في الغطاء	مراية الباب الأمامي شمال	● كسر في الغطاء
مفصلات الباب الأمامي يمين	● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الأمامي شمال	● آثار فك وتركيب
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	● آثار فك وتركيب	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى	رش بمعجون جزئي في الكبوت ورفرف امامي شمال - فقد في اريال السقف		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة
شراعات خلفية	● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● الباغة مصفرة	الكشاف الأمامي شمال	● الباغة مصفرة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● الباغة مصفرة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد
كشافات إشاره أمامي	● الباغة مصفرة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة
سيسستم مياة مساحات	● لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	● جيد
مساحات الزجاج الأمامي	● بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● لا يوجد
ملاحظات أخرى	فقد في باغة اشاره شمال		

حالة البودي الداخلي و الشاسية

			بودي داخلي
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة (خرايش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة (خرايش)
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة (خرايش)	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● تم التغيير		
ملاحظات أخرى	صدمة في أرضية الشنطه من الخارج		
			شاسيه
بطاحة أمامي يمين	● رش مع معجون	بطاحة أمامي شمال	● فبريكة بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● يوجد بارومة
ملاحظات أخرى	اعوجاج في شاسيه اكصدام امامي أثر صدمة - يوجد رش في بطاحة امامي يمين من الخلف وآثار دهان على الشاسيه ناحية نفس الجزء - يوجد آثار صدا اسفل الدواسة جهة اليمين		

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● عطل في بعض المفاتيح	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي يمين	● لا يوجد	مفتاح زجاج خلفي شمال	● لا يوجد
الكونتاك	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● لا يوجد
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يوجد عطل
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يوجد عطل	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● لم يتم الكشف	سماعة كاسيت خلفية	● لم يتم الكشف
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● لا يوجد	كاميرات	● لا يوجد
مرايات الضم	● لا يوجد	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● لا يوجد تبريد	سويتشات التكييف	● كسر/فقد (بعض المفاتيح)
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● قطع /كسر / شرح /تلف
فرش كنبه خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● أثار فك و تركيب
فيبر قائم أمامي يمين	● أثار فك وتركيب	فيبر قائم أمامي شمال	● أثار فك وتركيب
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● أثار فك وتركيب
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● لا يوجد
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده

الكاسيت غير مطابق - يوجد جراب جلد على الطاره - يوجد ميكرفون خارجي في شماسه شمال - ثقل في حركة الزجاج الأمامي - كسر في فيبر حول التابلوه - فرش السقف يحتاج تنظيف

حالة الميكانيكا				
				كشف مرئي (المحرك والحوض)
حالة المحرك المرئية		● آثار فك وتركيب وأعمال إصلاح	مستوى زيت المحرك	
لون زيت المحرك		● بترولي	لون العادم	
حالة الفتيس المرئية		● تسريب زيت جهة الكبالن	حالة التربو المرئية	
حالة التوربيدو		● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	
ملاحظات أخرى		آثار فك وتركيب جهة كرتيرة المحرك ويوجد تسريبات زيت قديمه من اسفل على المحرك والفتيس - كسر في مصفحة فيبر أسفل المحرك - آثار فك وتركيب في مسامير تربيط المحرك بالفتيس - صوت خشونة جهة تاكيات المحرك - فيشه في الحوض تحتاج تركيب		
كفاءة المحرك				
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1		غرفة2	غرفة3	غرفة4
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1		غرفة2	غرفة3	غرفة4
كبس المحرك%		0.00		كفاءة المحرك
		● لا يحتاج للكبس		
ملاحظات كفاءة المحرك		لم يتم الكبس		
الفتيس / علبة التروس				
حركة عصاية الفتيس		طبيعي		علامات عصاية الفتيس في التابلوه
وجود نتش أو خبط مع النقلات		● لا يوجد		
ملاحظات أخرى				
دورة التبريد				
مستوى سائل التبريد		● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أخضر نظيف
حالة دورة التبريد خارج الردياتير		● طبيعي	حالة الرادياتير	
حالة مروحة التبريد		● طبيعي		
ملاحظات أخرى				
بنود الصيانة الدورية				
حالة سيور المجموعة الخارجية		● جيدة		صوت من المجموعة الخارجية
فلتر الهواء		● يتم التغيير مع موعد الصيانة		نوع البوجيهات
لون وحالة البوجيهات		● يتم التغيير مع موعد الصيانة		
ملاحظات أخرى				

حالة العفشة و الفرامل

			العفشة ونقل الحركة
تسريب زيت	مساعدين خلفي	تسريب زيت	مساعدين أمامي
صوت من العلبة مع المطبات	علبة الدركسيون/سكاترا	لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
تشققات (كاوتش الميزان)	ذراع الميزان	لا يوجد	مسامير الميزان
بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	لا يوجد	مقصات أمامي علوي
بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	لا يوجد	علبة نقل الحركة
طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي	بلي عجل أمامي
بحاله جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس)	بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتييس خلفية	لا يوجد	قاعدة / شداد فتييس أمامية
لا يوجد	عامود الكردان	بحالة جيدة	قنطرة العفشة
لا يوجد	كبالن خلفية	بوش + كاوتش مقطوع	كبالن أمامية
لا يوجد	اكسات خلفية	لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
لا يوجد	كرونة خلفية	لا يوجد	كرونة أمامية
قطع في كاوتشة علبة دركسيون يمين			ملاحظات أخرى
			الفرامل
ريجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	~75%	حالة تيل الفرامل الأمامية
لم يتم الكشف	حالة تيل الفرامل الخلفية	مانيوال (جيدة)	فرامل اليد
لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	لم يتم الكشف	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

			كشف جهاز الاعطال
		لا يوجد	أعطال المحرك
			ملاحظات اعطال المحرك
		لا يوجد	أعطال الفتييس
			ملاحظات أعطال الفتييس
		لا يوجد	أعطال الايرياج
			ملاحظات أعطال الايرياج
		لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى
			ملاحظات مع الدواره
طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكث
طبيعي	أصوات مع الدواره	طبيعي	سرعة الدواره
			ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
حالة جنط الاستبِن	لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبِن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش	كسر في طاسة عجل امامي شمال - لا يوجد جنط استبن - تحتاج تغير الكاوتش		

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● لا يوجد عدة	كتالوج السيارة	● لا يوجد
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يحتاج بطارية	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العمل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العمل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	



FR L 45



RR R 45



FR 0



RR 0



L 90



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT




FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR

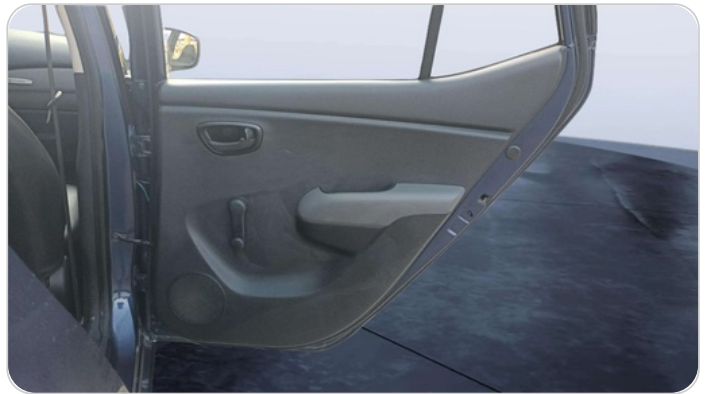

RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD




TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE

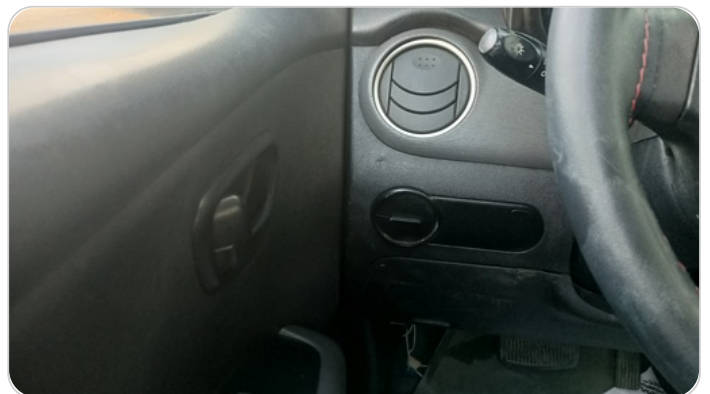

LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : رش مع معجون (خرايش)



السقف : فبريكة (خرايش - خبطات)



باب الشنطة : فبريكة (خرايش _ خبطات)



الرفرف الأمامي شمال : رش مع معجون (خرايش)



قائم خارجي أمامي شمال : رش بدون معجون (خرايش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكة (خبطات)



الرفرف الخلفي شمال : رش بدون معجون (خبطات)



الباب الأمامي شمال : رش مع معجون (خرايش)



الباب الخلفي شمال : فيريكة (خرايش - خبطات)



مرآة الباب الأمامي شمال : كسر في الغطاء



مفصلات ومسامير الباب الأمامي شمال : آثار فك وتركيب



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرايش)




الاكصدام الخلفي : رش بدون معجون (خرايش)



الرفرف الأمامي يمين : رش مع معجون (خرايش)



قائم خارجي أمامي يمين : رش بدون معجون (خبطات)

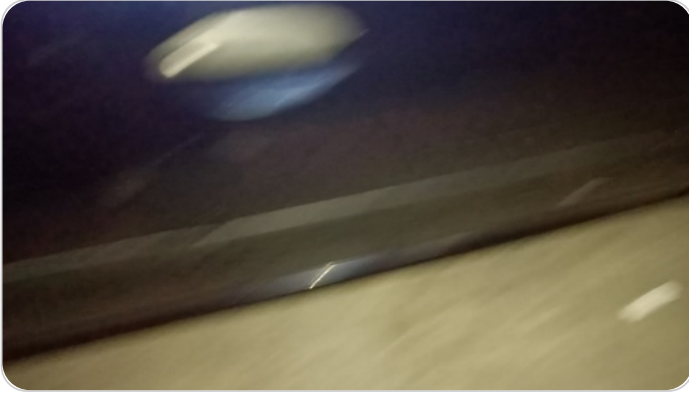

الباب الأمامي يمين : رش مع معجون (خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرايش - خبطات)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكة (خرايش)



الرفرف الخلفي يمين : رش بدون معجون (خبطات)




مراية الباب الأمامي يمين : كسر في الغطاء



مفصلات ومسامير الباب الأمامي يمين : آثار فك وتركيب



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)

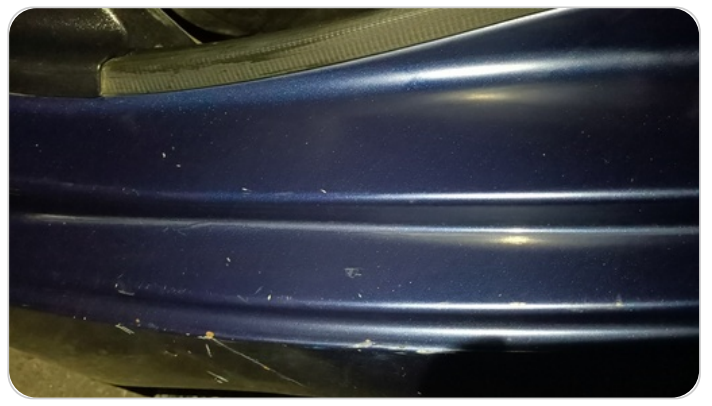

دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وأرضية الشنطة : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



فرش كرسي أمامي شمال : قطع / كسر / شرخ / تلف



مساعدين أمامي : تسريب زيت



كبالن أمامية : بوش + كاوتش مقطوع



ذراع الميزان : تشققات (كاوتش الميزان)



حالة الريموت / المفتاح : يحتاج بطارية



العدة وأدوات الأمان : لا يوجد عدة



مساعدين خلفي : تسريب زيت



ارضية الشنطة : صدمه بسيطه من الخارج



شاسيه اكصدام امامي : صدمه



كرتيرة المحرك : فك وتركيب وتسريب زيت



الفتيس : تسريب زيت

بطاحة أمامي يمين : رش مع معجون

الشاسيه أسفل السيارة : يوجد بارومة



كاوتشة علبة دركسيون : قطع وتسريب زيت